


## 改善箇所説明図

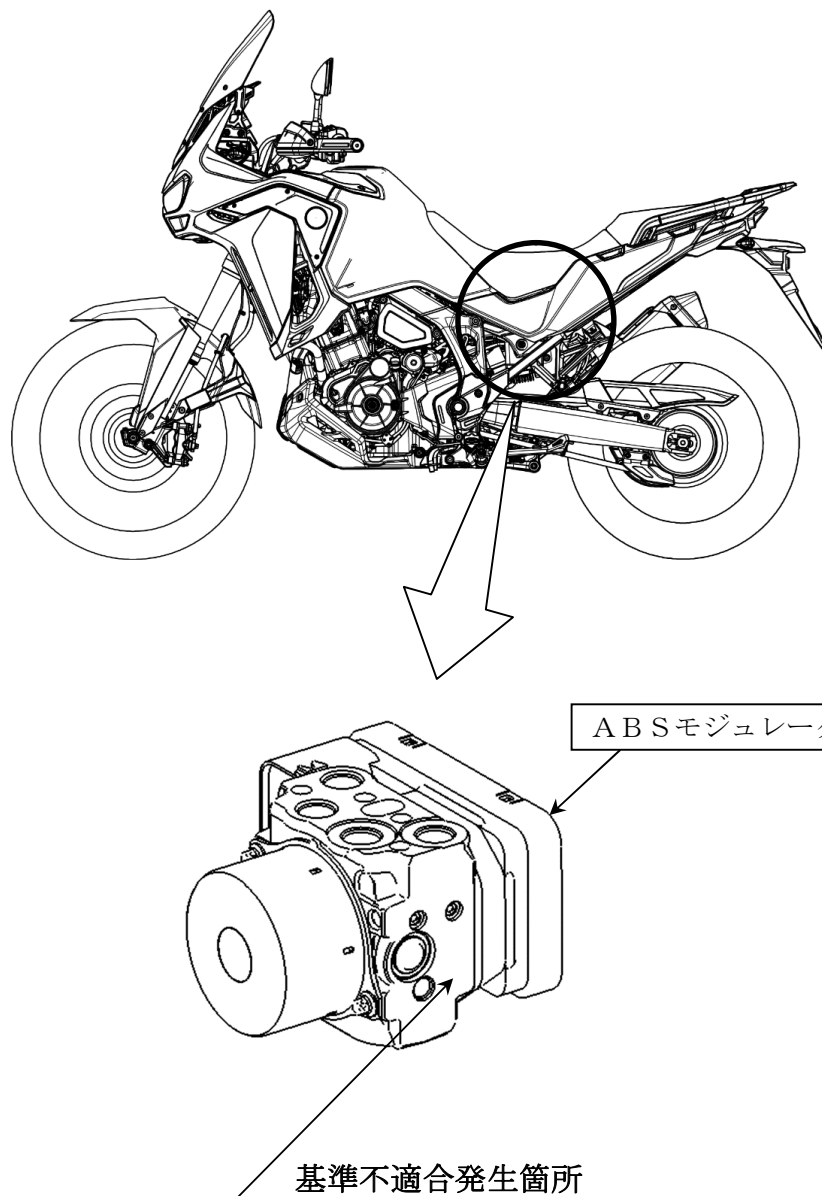

ABS（アンチロックブレーキシステム）モジュールにおいて、グリス塗布設備の管理が不適切なため、リザーバピストンのOリングへ過剰なグリス量が塗布されたものがある。そのため、ブレーキ操作の繰り返しによりアウトバルブへ移動したグリスに異物が付着し、逆止弁へ噛み込むと、制動停止距離が伸びるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ABSモジュールの製造番号を点検し、該当するものは良品に交換する。

注：  は点検結果により交換する部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に赤色の識別ラベルを貼付する。