

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年4月15日

リコール届出番号	4938	リコール開始日	令和3年4月16日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	原動機および制動装置(横滑り防止装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボ車のエンジン制御コンピュータにおいて、吸気管圧力センサの異常判定の設定が不適切なため、高地等の気圧の低い環境下で減速した際に誤ってセンサ異常を検出することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にエンジン警告灯が点灯するとともに横滑り防止装置が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	5BA-LA650S	「タント」	LA650S-0110360～LA650S-0125313 令和2年12月3日～令和3年2月19日	3,764	ターボ車が 対象
			LA650S-1070390～LA650S-1083263 令和2年12月3日～令和3年2月19日	3,994	
	5BA-LA660S		LA660S-0035387～LA660S-0040323 令和2年12月7日～令和3年2月17日	1,710	
スバル	5BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0005635～LA650F-0006295 令和2年12月8日～令和3年2月17日	186	
	5BA-LA660F		LA660F-0002471～LA660F-0002788 令和2年12月8日～令和3年2月17日	74	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年12月3日～令和3年2月19日	(計 9,728 台)	