


改善箇所説明図

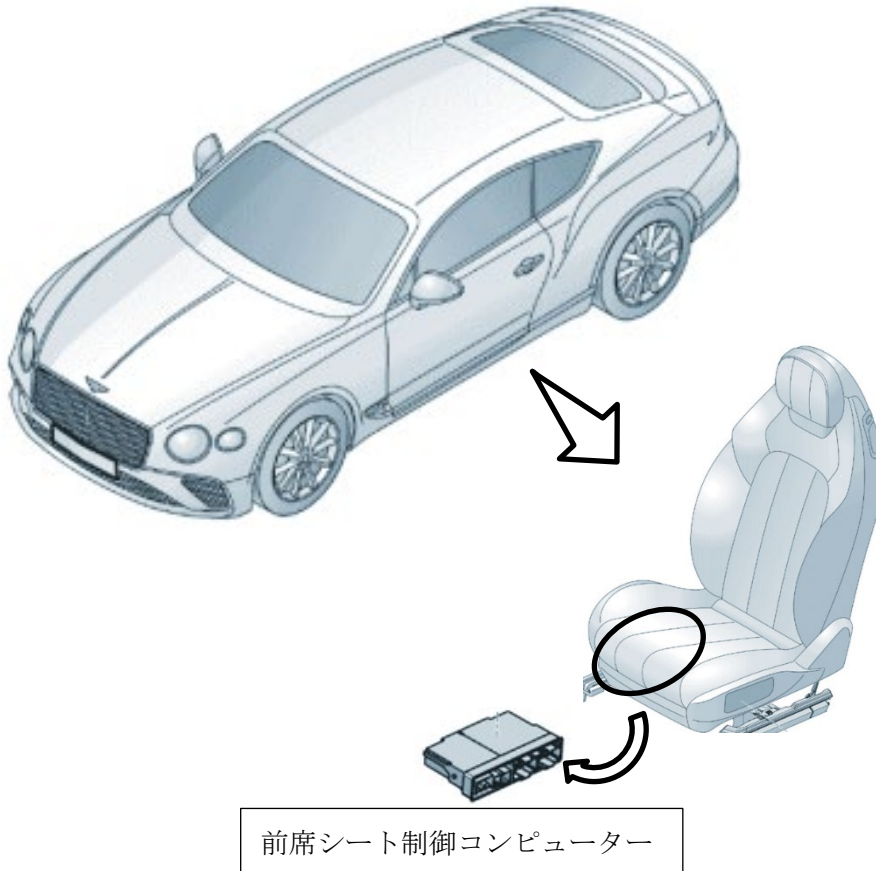

注意: は修正する部品を示す。

不具合の内容

運転席及び助手席の電動パワーシートの制御コンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、当該シートのオートスライドモードを作動させた際、前席の背もたれ下端と後席の座面前端の隙間が狭くなることがある。そのため、後席に乗員が乗車していた時にオートスライドモードを使用すると、最悪の場合、後席乗員の下腿部が前後のシートに挟まれて負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、前席シート制御コンピューターのプログラムを、後席足元の隙間を確保する制御を行う対策プログラムに書き換える。

識別

トランク内バッテリーのベンチレーションホースに黄色のペイントを行い識別とする。