

改善箇所説明図



図：左ハンドル車



不具合発生箇所

フロントレーダー センサー

注) は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

不具合の内容

フロントレーダー センサー (FRS) の電子制御ユニットのプログラムが不適切なため、前方を走行する自転車との衝突の危険がある状況など特定の条件下で正しく認識できないことがある。そのため、作動条件下において、衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。

改善の内容

フロント遠距離レーダー センサー (FRS) の電子制御ユニットを対策プログラミングへ書き換える。

なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う：

- 販売店に入庫して診断機により実施する。
- 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別： 作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、07/2021.40 以上であることにより識別する。