

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年12月8日

リコール届出番号	2862	リコール開始日	平成23年12月9日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	①原動機（過給気導入ダクト）、②乗降口（ドアロック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①過給気導入ダクトにおいて、過給圧センサブラケット溶着部の加工が不適切なため、当該ブラケットの溶着強度が不足したものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、過給圧センサブラケットが剥離して過給圧が正しく測定されず、警告灯が点灯するおそれがあり、最悪の場合、走行中にエンストし再始動できなくなるおそれがある。 ②運転者席および助手席のドアにおいて、ドアロック装置のレイアウトが不適切なため、当該ドアロック装置部に水が浸入するおそれがあり、ドアハンドルケーブルが被水して凍結した場合、ドアハンドルを操作してドアをあけるとドアが閉じられなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、当該過給気導入ダクトの製造ロットを確認し、対象の場合は、当該過給気導入ダクトを良品と交換する。 ②全車両、当該ドアロック装置にシール材を貼付するとともに、アウトサイドハンドルケーブル端にグリスを塗布する。		
不具合件数	①49件 ②9件	事故の有無	①、②無し
発見の動機	①車両製作工場からの情報による。 ②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2862のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-F15	ジューク	F15-005001～F15-006618 平成22年9月28日～平成23年7月24日	1,536	① 1,328 ② 1,536
	CBA-NF15		NF15-008001～NF15-011145 平成22年9月27日～平成23年7月24日	3,040	① 2,624 ② 3,040
	DBA-YF15		YF15-000001～YF15-038278 平成22年5月11日～平成23年7月24日	37,466	②
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月11日～平成23年7月24日	(計42,042台)	① 3,952 ② 42,042

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。