



## 改善箇所説明図②

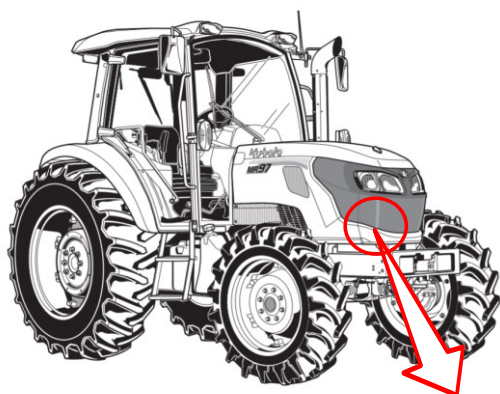

ワイヤハーネス

変更前

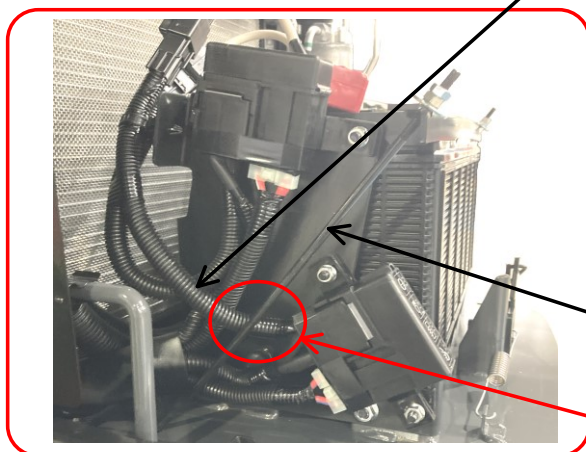

バッテリー固定ボルト

基準不適合箇所



変更後



保護ゴム

注:   は点検し交換する部品を示す。

注:   は追加部品を示す。

農耕用トラクタのエンジンルーム内のワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、ワイヤハーネスとバッテリー固定ボルトが接触しているものがある。そのため、走行中の振動等により、当該ワイヤハーネスの被覆が摩耗により損傷して内部電線が短絡し、最悪の場合、ワイヤハーネスが焼損して火災となるおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、バッテリー固定ボルトに保護ゴムを追加する。また、ワイヤハーネスに損傷が見られるものは、補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。

改善後の識別: 改善実施済車は、部品の有無で判断できるので特別な識別表示は行わない。