


## 改善箇所説明図

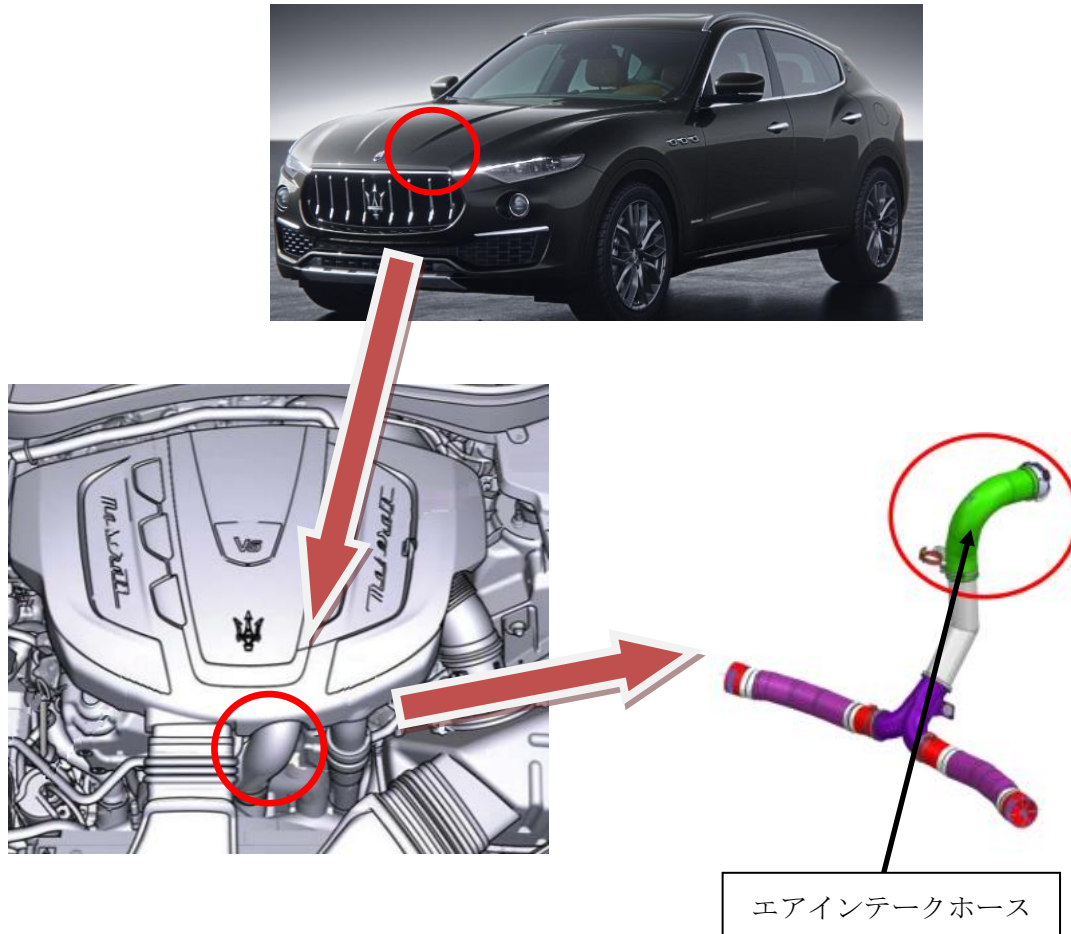

### 基準不適合箇所

エアインテークホースにおいて、ホースの材質が不適切なため、EGR に関連する酸の濃縮物の影響によりホースの強度が低下して亀裂が生ずることがある。そのため、エアインテークホースよりエアが漏れて異音が発生し、エンジン警告灯が点灯して、出力が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアインテークホースを対策品に交換する。

※注意：  は改善を行う部品を示す。

### 作業終了の識別

左側ボンネットキャッチ固定ボルト前側の頭部に白色のペイントを塗布する。