

改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車



エンジンルーム

不具合発生箇所

エンジンコントロールユニットの配線

注: は、点検し、修正する部位を示す。

エンジンルーム内にあるエンジンコントロールユニットの配線において、配索指示が不適切なため、配線がエンジンフードと干渉して被覆が摩滅し、短絡が発生することがある。そのため、MIL が点灯すると共に、エンジンの不調が発生して排ガス値が悪化し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの配線を点検し、配線が長い場合は配索を修正する。なお、配線やエンジンフードに損傷がある場合は、修理する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する