


改善箇所説明図

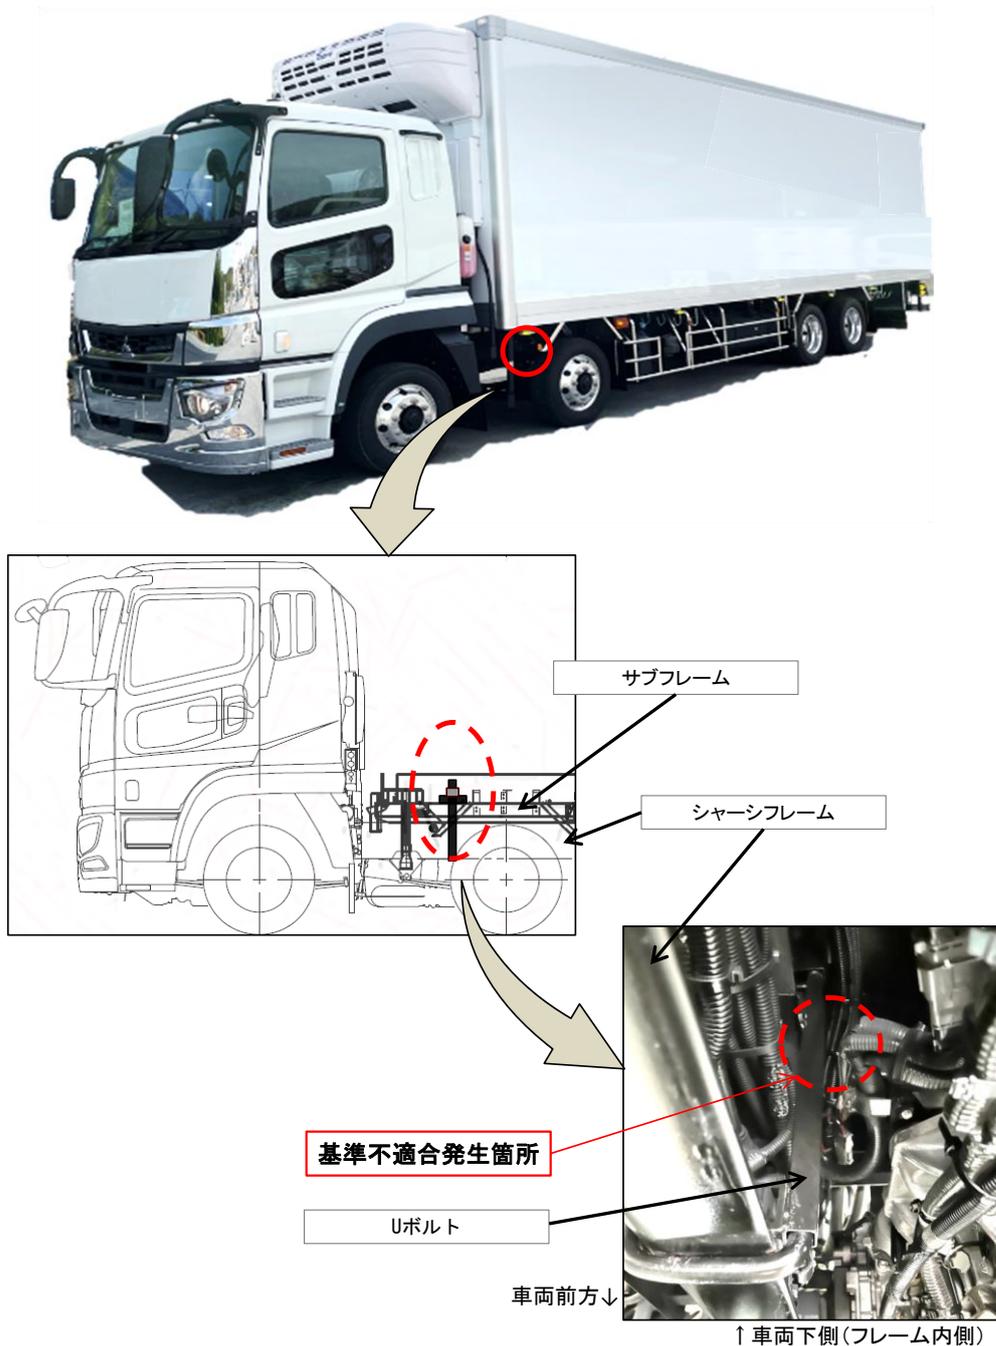

大型冷蔵冷凍車において、シャーシフレームとサブフレームを固定している左最前方Uボルトの作業指示が不適切な為、車両側の配線とUボルトの隙間が狭いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により車両側の配線が擦れ、短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、左前方Uボルトを点検し、Uボルトと車両側配線の隙間を確認する。
 なお、配線に損傷がある場合には、配線を補修し、Uボルトを後方へ移設する。

識別：荷箱前方の弊社工事番号記載ステッカー右下へ黄色の識別シールを貼り付ける。