


改善箇所説明図

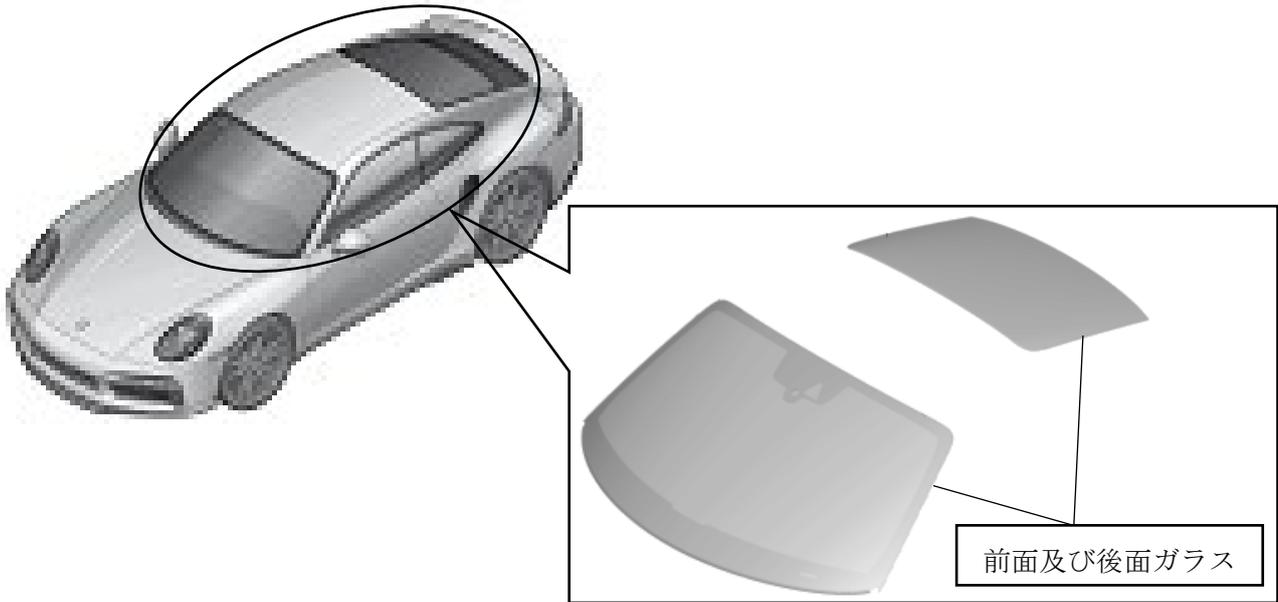

注：□内は点検し、異常がある場合に交換する部品を示す。

前面及び後面ガラスにおいて、ガラス製造時の洗浄工程が不適切なため、ガラスの接着が不十分な
ものがある。そのため、ガラス接着面からの水侵入や走行中の風切り音が発生し、最悪の場合、車
両衝突時にエアバッグの衝撃で前面ガラスが外れ、エアバッグによる乗員保護性能を担保するこ
とができない。

改善措置の内容

全車両、前面及び後面ガラスを点検し、異常がある場合は該当するガラスを良品と交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の7桁目の下に黄色ペイントを塗布する。