# 接着剤化学分析等調査

【目的】

アンカーボルトおよび覆エコンクリートコアから接着剤を採取し、各種化学分析等を行い、接着剤の性状の変化を把握したもの

平成25年3月27日(水)


## 1試験概要

### (1)接着剤採取による試験

引抜き抵抗力試験実施箇所において、接着剤成分の劣化、変質、物性などに着目した化学分析を行う。


実施機関	地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター							
実施時期	2013年(平成25年)1月~2013年(平成25年)2月							
試験内容		赤外線分光分析 熱重量測定		赤外線分光スペクトルにより接着剤の種類を判定し、引抜き抵抗強さが良判定と不良判定の分析結果の比較により化学的変化(劣化)の有無について確認する。 サンプル中の無機成分(セメント, 砂等)と有機成分(樹脂等)の含有量を把握する。				
実施数量	調査箇所			引抜き抵抗強さ	赤外線分光分析	熱重量測定		
		その他区間		12.2kN 以下	16	0		
				12.2kN 以上	3	2		
							4	

### 接着剤採取箇所

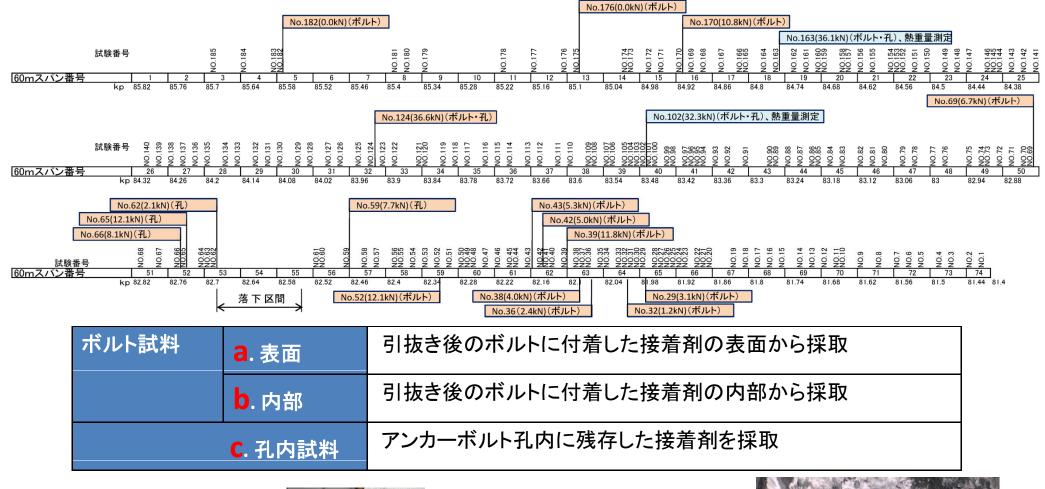






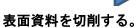



b. 内部試料

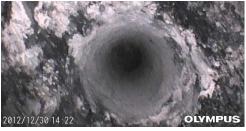

c. 孔内試料


a. 表面試料

### (2)コア採取による試験

引抜き抵抗力試験を実施していないアンカーボルトについて、アンカーボルトを残したままコア抜きを行い、接着剤の化学分析を行う。

実施機関	地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター(X線CT分析、SEM/EPMA分析) 独立行政法人 土木研究所(赤外線顕微鏡観察)							
実施時期	2013年(平成25年)1月~2013年(平成25年)2月							
試験内容	X線CT分析	(線CT分析 取得したコアについて、アンカーボルトとコンクリート付着部分の 接着剤の様子の存在の有無を確認する。(結果は資料5.3に記載)						
	赤外線顕微鏡観察 接着剤の化学劣化が起きている部位の劣化の範囲・深さなどを 確認する。							
	SEM/EMPA分析 SEM画像により接着剤とアンカーボルト・コンクリートとの界面や接着剤内部の、微細な亀裂の有無を調査する。また、EPMAではナトリウム、カルシウムなどの元素の分布を調べ、劣化状況を調査する。							
実施数量								
人心妖主	調査箇所	打音試験結果	X線CT分析	赤外線顕微鏡観察	SEM/EPMA			
	天井板落下区間	_	2	1	1			
	その他区間	0	4	_	2			
	ての他を問	×	4	_	2			

### コア採取箇所

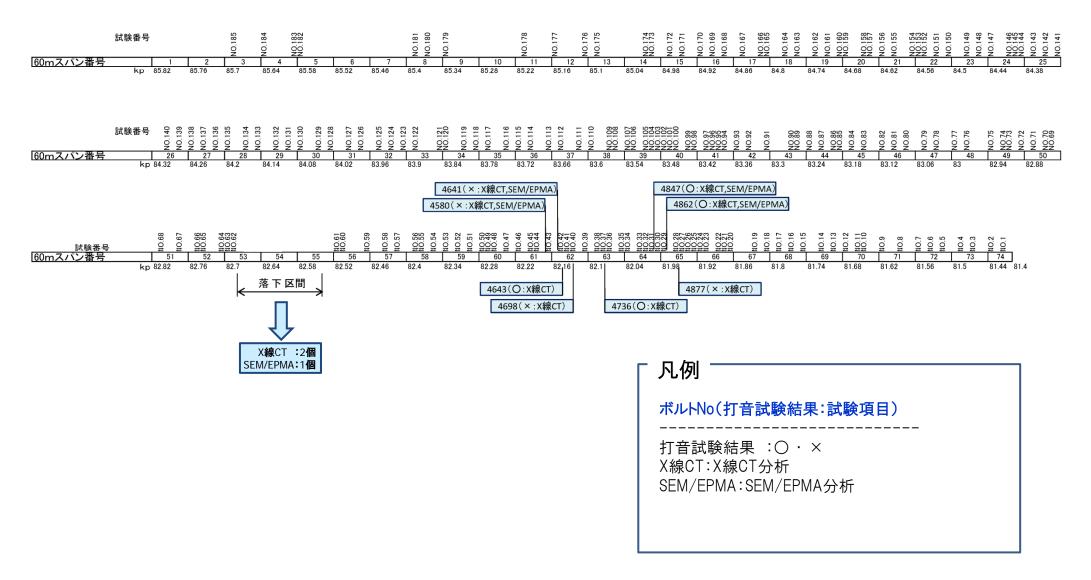


## ②赤外線分光分析 接着剤の種類の判定



内部

不飽和ポリエステル 樹脂の赤外線吸光 スペクトル(例)

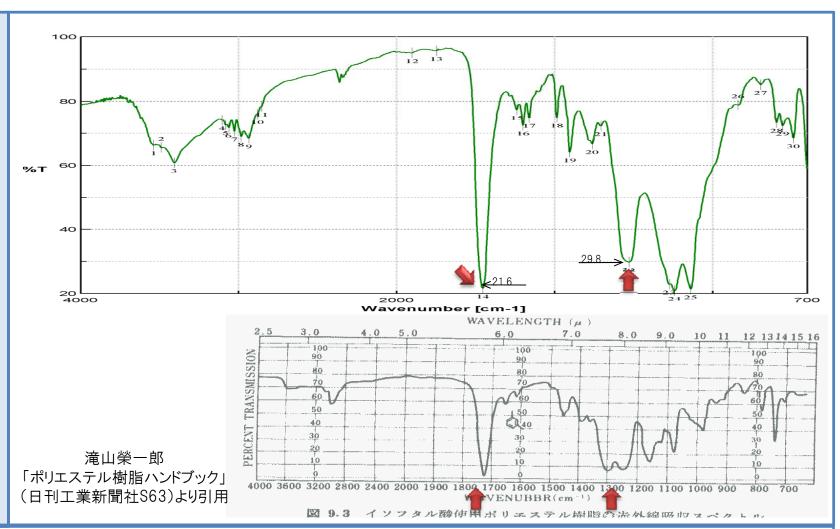


### 代表試料の赤外線吸収スペクトル

- 1730cm-1付近にエステル結合(C=O収縮振動)によると思われる強い吸収ピーク
- 1270cm<sup>-1</sup>付近にエステル結合(C-O収縮振動)によると思われる強い吸収ピーク

⇒不飽和ポリエステル樹脂の可能性が高い

## ②赤外線分光分析 化学的変化の有無

分析結果例(引抜き抵抗強さ 32.3kN)

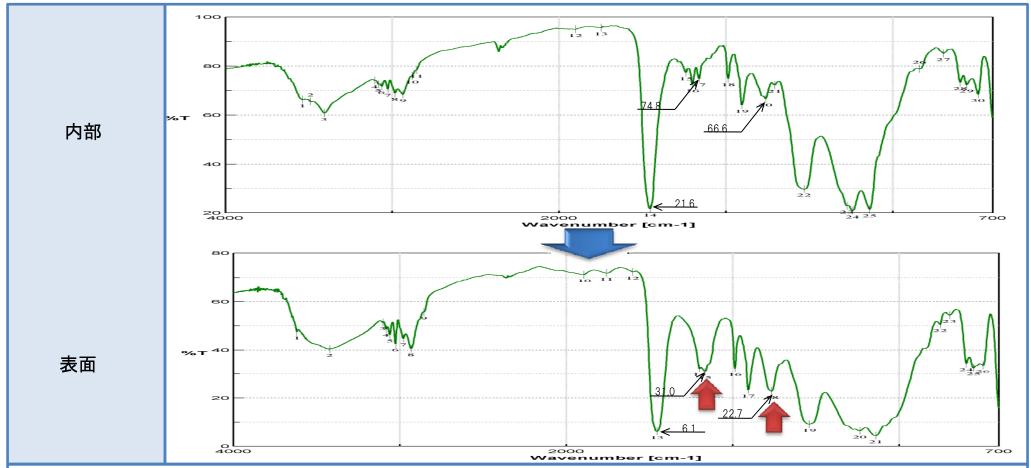

#### 赤外線吸収スペクトル


- ・不飽和ポリエステルが加水分解すると、1570cm-1付近・1400cm-1付近の吸収ピークが増大し、1730cm-1付近が減少する。
- ・本調査の結果では、1570cm<sup>-1</sup>付近・1400cm<sup>-1</sup>付近の吸収ピークがやや増大しているように見受けられるものの、 1730cm<sup>-1</sup>付近の吸収ピークは未だ大きい。
- ・不飽和ポリエステル樹脂の加水分解している可能性が考えられる。ただし加水分解の程度は小さいものと推察される。

### ②赤外線分光分析 加水分解度合の定量分析方法

不飽和ポリエステル樹脂の劣化(加水分解)による赤外線スペクトルの変化が特定できたことから、これらを使った劣化の度合いの定量分析(解析)が可能と考えられる。


#### 実施手順

①1570cm<sup>-1</sup>付近および1730cm<sup>-1</sup>付近の吸収ピークそれぞれについて、ベースラインからピークトップまでの高さを求める。

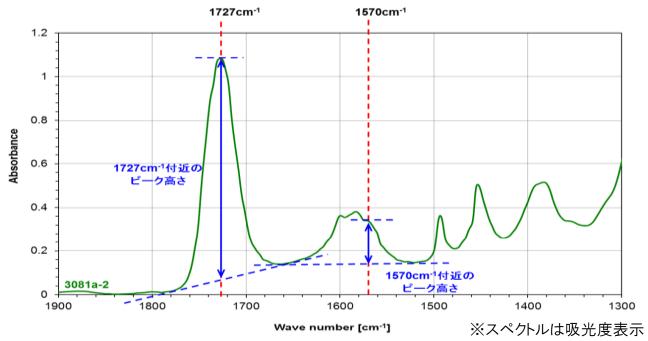

②1570cm<sup>-1</sup>付近/1730cm<sup>-1</sup>付近の吸収ピーク高さの比を、 当該スペクトルの加水分解度合の指標とする。 (1570cm<sup>-1</sup>付近/1730cm<sup>-1</sup>比が大きいほど加水分解が進んでいることになる。)


## ②赤外線分光分析 加水分解度合の定量分析方法

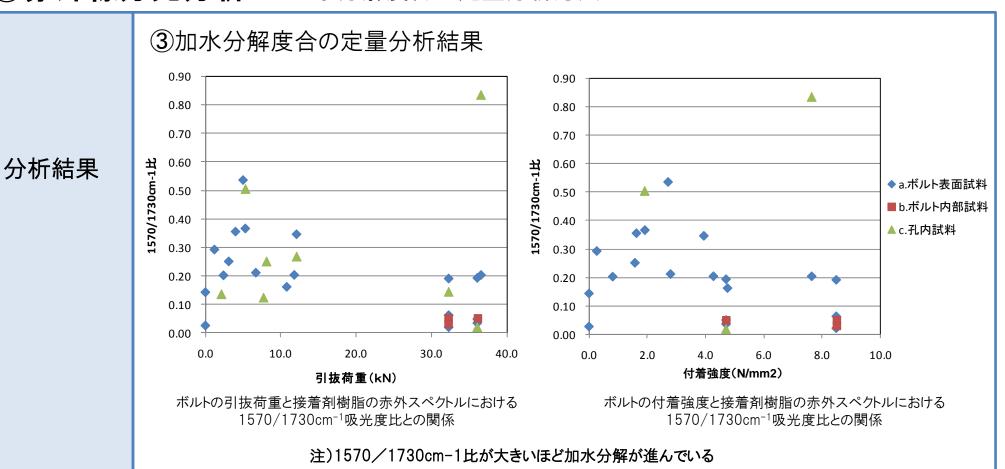

#### 加水分解度合の定量分析における考察

- ・a試料(ボルトに付着した樹脂表面から採取した試料)の分析によれば、付着強度が低いものでは加水分解の進行度が大きくなっている可能性が認められた。
- ・a・c試料とb試料のデータを比較すると、樹脂と覆エコンクリートの界面付近で樹脂の加水分解が 進行していることがわかる。

## 3熱重量測定

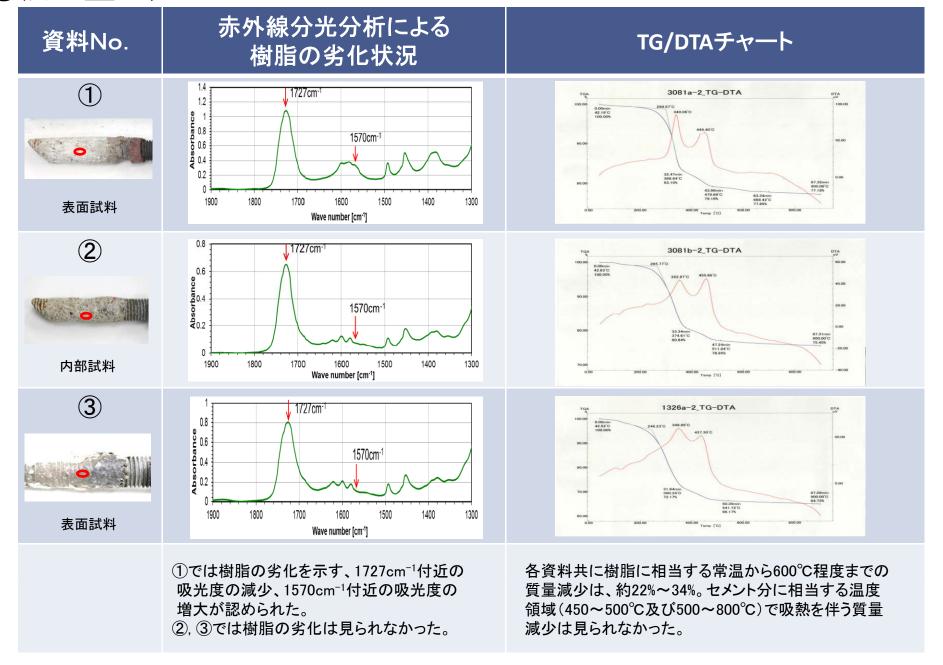


## 3熱重量測定のまとめ


- 分析したどの試料からも、有機成分(樹脂など)と無機成分(骨材など)の双方が検出された。セメント成分は含まれていないものと推察される。
- 有機/無機成分の含有率は接着剤樹脂の劣化の有無にかかわらずほぼ同じであったが、 ③の試料のみ、他に比べて有機成分の含有率が高かった。
   これは、③のボルトを施工する際に、樹脂/骨材の撹拌が他に比べて不十分であった ためと推察される。
- 質量減少の開始/終了温度や分解(燃焼)温度を左右する因子は様々であり、 今回のTG/DTAの結果と接着剤の劣化とを直接結びつけて議論することはできない。


分析結果例

観察範囲 と 分析方法

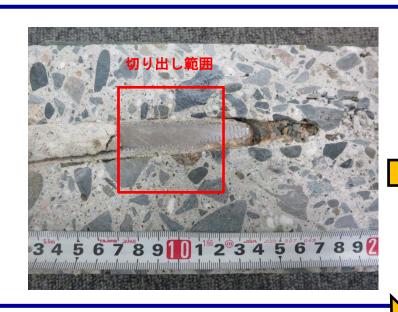



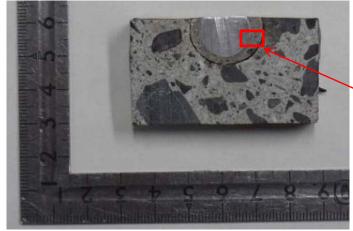

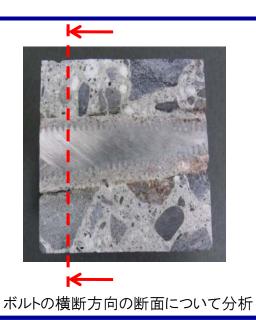

#### ◆分析方法◆

#### ◎資料採取

試料表面は研磨はせず、純水で軽く洗浄した後に分析に供した。ボルト/接着剤界面から接着剤/コンクリート界面まで、接着剤部分をボルトの直径方向に10か所(ボルト近傍1~3、中央1~4、表面1~3)の領域に区切り、領域ごとにそれぞれ15~30か所の測定ポイントについて顕微ATR法による赤外吸収スペクトルの測定

#### ◎顕微ATR(減衰全反射)法

先の尖ったATRクリスタル(Geなど)と試料とを密着させ、赤外線をクリスタル/試料界面で全反射させたときの反射スペクトルを測定する

### 分析結果例

②ボルト近傍2 ①ボルト近傍1 試料表面の顕微鏡画像と各分析領域における測定ポイント ③ボルト近傍3 ④中央1

### 分析結果例

⑥中央3 ⑤中央2 試料表面の顕微鏡画像と各分析領域における測定ポイント ⑦中央4 ⑧表面1


### 分析結果例

⑩表面3 ⑨表面2 試料表面の顕微鏡画像と各分析領域における測定ポイント

### 分析結果例

赤 外 線 顕 微 鏡 に ょ る接着 剤 断 面  $\mathcal{O}$ 分 析 結 果

#### 分析結果1

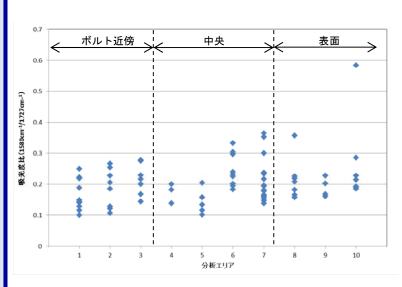


各分析領域における吸光度比

同じ領域においても、吸光度比(すなわち加水分解の程度)に違いがあり、ボルト近傍から接着剤表面に近づくにつれて徐々に大きくなっている。

最表面では吸光度比が0.6となる測定ポイントがあるなど、接着剤の表面近傍で特に樹脂の加水分解が進んでいるものと考えられる。

#### 分析結果2

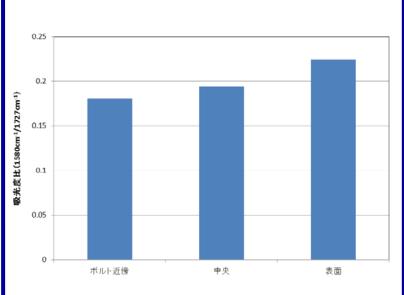


各領域における吸光度比の平均

それぞれの領域で得られたすべてのスペクトルにおける吸光度比の平均を求めた結果、ボルト近傍で0.18、中央で0.19、表面で0.22となり、接着剤の表面に近い領域、すなわちコンクリートと接する側の方が樹脂の加水分解がより進んでいることが示唆された。

## 4赤外線顕微鏡観察のまとめ

- ・覆エコンクリートと接している接着剤表面の方が、樹脂の加水分解がより進んでいる ものと思われる。
- ・接着剤表面からの距離が同程度であっても、樹脂の加水分解の進み具合に違いが 見られる。

分析結果例

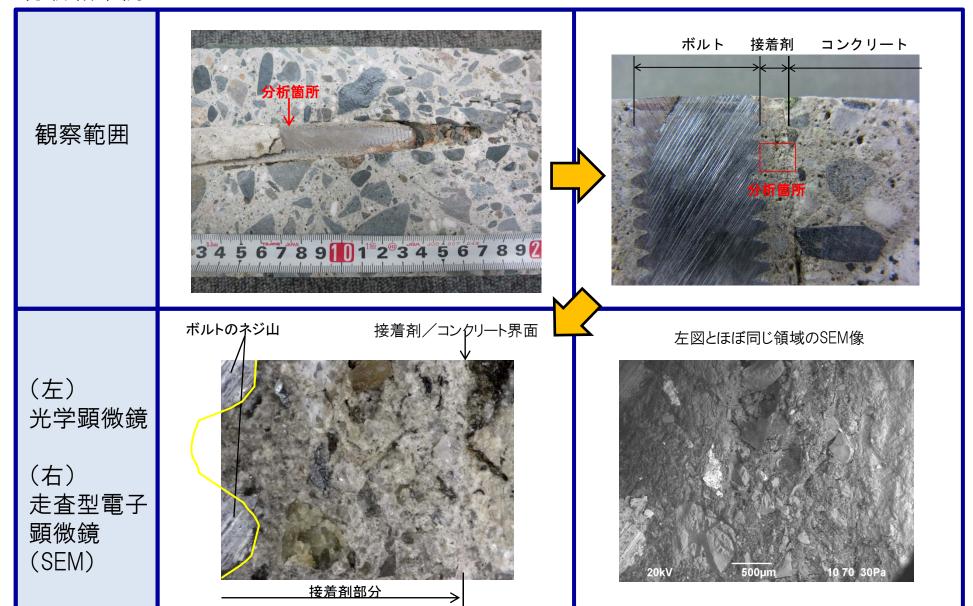


分析結果例

※ 図中のSEM像は、TN内空側が上側





EDSによる 接着剤近傍 の元素分析 結果

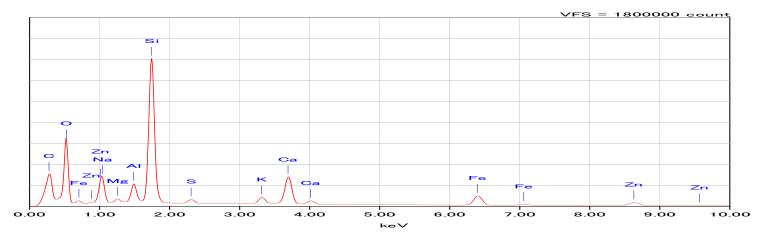


試料表面はSi、O、C、Ca、Zn、Na、Al、Fe、K、Mg、Sなどの元素で構成されている特にSi、Ca、Oの含有量が多く、逆にK、Mg、Sの含有量は少ない。

試料表面 での濃度 分布 (EPMA)

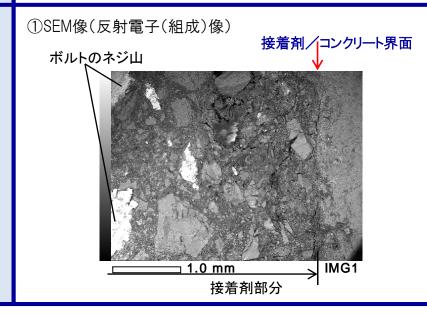

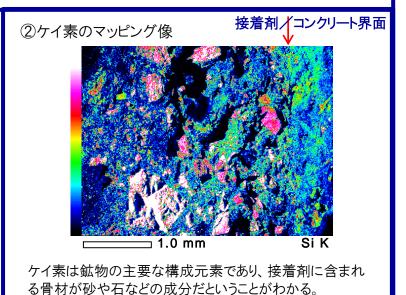


### 分析結果例

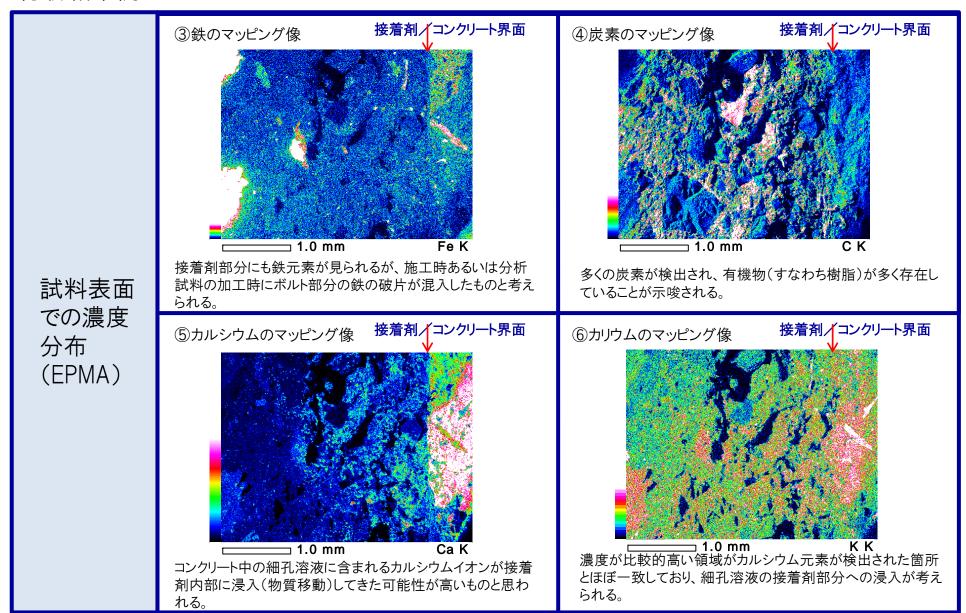


分析結果例(4580)


※ 図中のSEM像は、TN内空側が上側



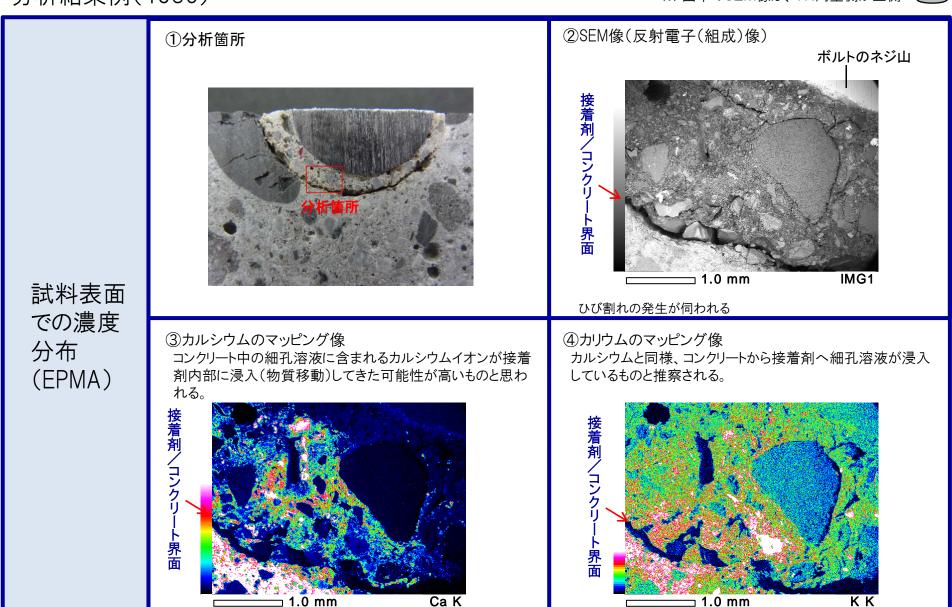

分析結果例(4580)

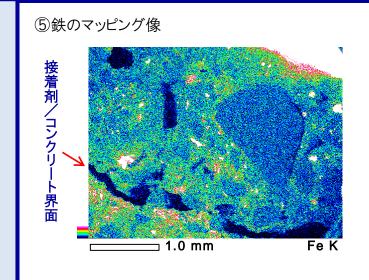

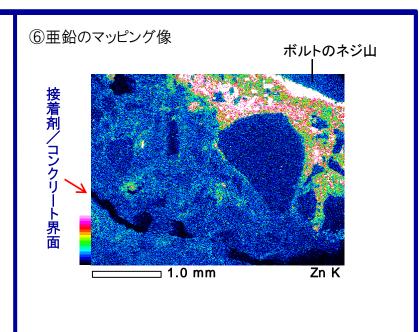

試料表面 での濃度 分布 (EPMA)

鉄、亜鉛:ボルトに相当する部分から高濃度の鉄が検出され、その外側(接着剤側)に高濃度の亜鉛が検出されていることから、使用されているボルトは溶融亜鉛めっきボルトであるものと思われる。亜鉛めっき層の厚さは通常100μm程度であるが、亜鉛のマッピング像ではボルト表面から1~2mmの領域にわたり、亜鉛の濃度が高くなっている。

これは、めっき層から亜鉛が溶出していることを示唆しており、ボルト周辺が湿潤環境であったことが伺える。


No. 4580、No. 4641のボルト周辺でも、同様に広範囲にわたる亜鉛の溶出が認められた

部へも0.5~1.0mm程度浸入している様子がわかる

分析結果例(4641)

ウムに比べて濃度分布の傾向は明確ではない。




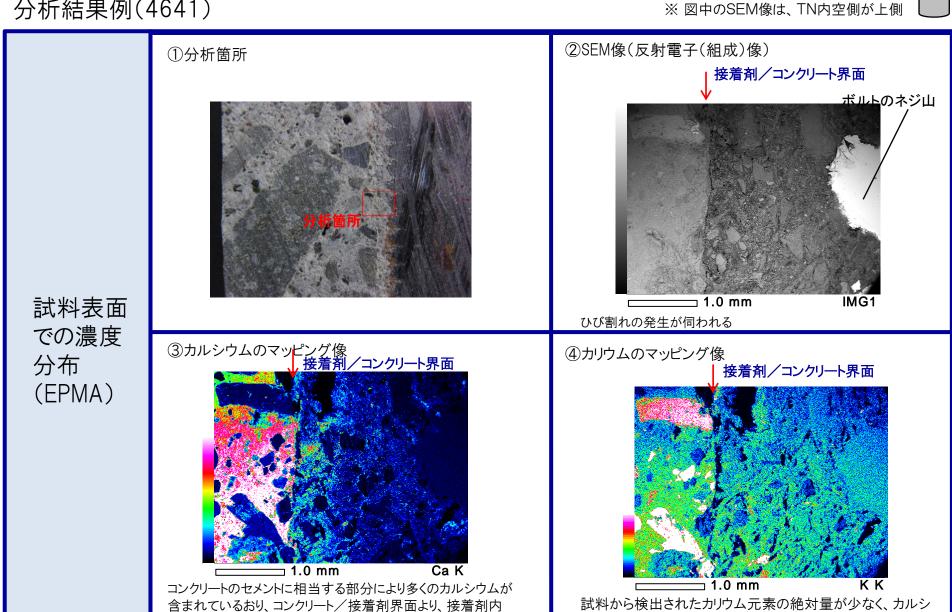

分析結果例(4847)

※ 図中のSEM像は、TN内空側が上側




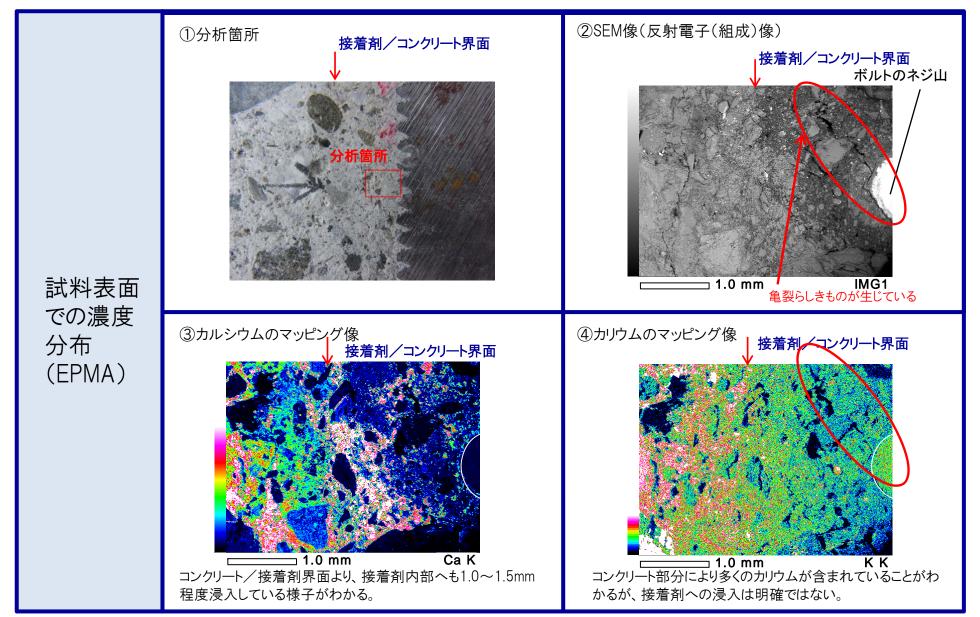

分析結果例(4862)

※ 図中のSEM像は、TN内空側が上側



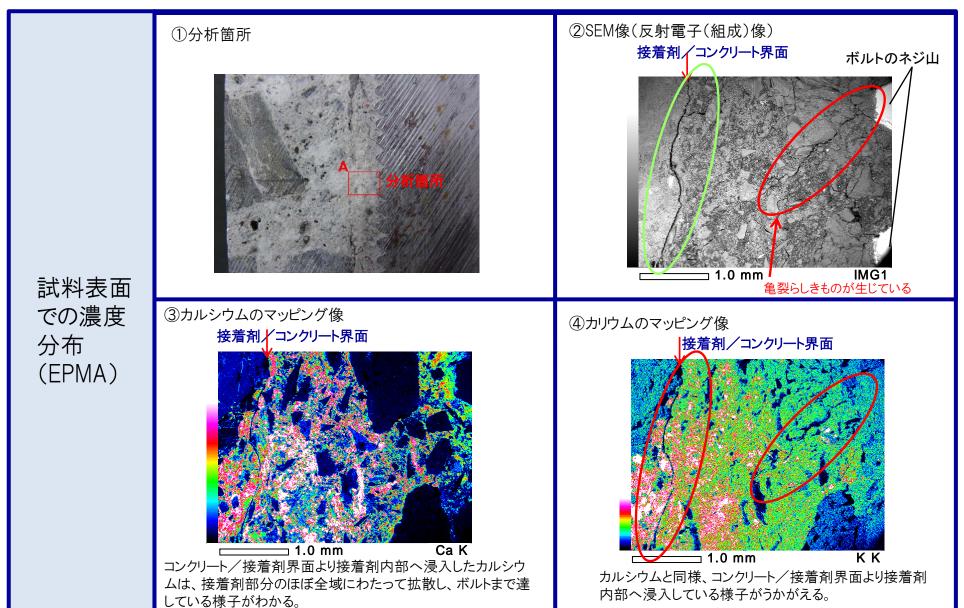

### まとめ

- ・光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察の結果、No. 4580を除いて、観察した領域においてはボルト/接着剤界面、接着剤/コンクリート界面の密着性は良好であった。
  No. 4580では、ボルトの接着剤/コンクリート界面は密着しておらず、すき間が形成されていた。
- ・接着剤近傍の元素分析において、樹脂に相当する部分からカルシウム元素が検出された。 これは、コンクリートの細孔溶液の成分である水酸化カルシウム等のアルカリ水溶液が、コンクリート/接着剤界面から接着剤内部へ浸入していることを示唆している。
- •No. 4862では、接着剤にカルシウム成分が浸入している部分と、全く浸入していない部分とが 混在していることがわかった。同一のボルトにおいても、周囲の水の影響を強く受けている箇所 と、そうでない箇所とがあり、これがカルシウム成分の浸入状況の違いにつながっているものと 推察される。
- ・元素の含有量が少ないカリウムのマッピング像は参考程度と捉えるべきである。

## ⑥接着剤分析結果のまとめ

試験	結果
	接着剤の種類は不飽和ポリエステル樹脂であることが確認された。
赤外線分光分析	接着剤樹脂に加水分解が生じていることがわかった。覆エコンクリートに近い試料では、加水分解が進行しているほど付着強度が低くなる可能性が認められた。ただし、加水分解の進行の度合は総じて大きいものではなかった。
熱重量測定	接着剤に含まれる有機物(樹脂)の成分は約22~34%。 セメント成分は含まれていなかった。
赤外線顕微鏡観察	接着剤表面の方が、樹脂の加水分解がより進んでいるものと思われる。 接着剤表面からの距離が同程度であっても、樹脂の加水分解の進み具合に違いが 見られる。
SEM(走査型電子顕微鏡)	光学顕微鏡や電子顕微鏡で観察したところ、一部のサンプルで接着剤にき裂らしき ものが生じている可能性がある。
<b>/EPMA</b> (X線マイクロアナライサ)	接着剤近傍の元素分析において、樹脂と推定される部分からカルシウム、カリウム 元素が検出された。これは、コンクリートの細孔溶液の成分である水酸化カルシウム や水酸化カリウム等のアルカリ水溶液が接着剤へ浸入していることを示唆している。