

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年4月3日

リコール届出番号	外-1480	リコール開始日	平成20年4月4日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機室内の燃料ホースとパイプの連結部の接続が確実に行われていないため、エンジンの振動等により連結部に緩みが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが外れて燃料が漏れ、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースを対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1480のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-639811	ピアノ	WDF63981123001951～WDF63981123202097 平成15年12月12日～平成18年3月13日	1,499	
			WDF63981323013195～WDF63981323223238 平成15年11月21日～平成18年4月11日	1,325	
	GH-639811C		WDF63981123001970～WDF63981123184562 平成15年12月12日～平成17年12月19日	1,302	
	ABA-639811	V350	WDF63981123264800～WDF63981123273496 平成18年11月1日～平成18年11月13日	29	
			WDF63981323238546～WDF63981323271944 平成18年9月30日～平成19年9月18日	3	
	ABA-639811C		WDF63981123238839～WDF63981123273387 平成18年9月30日～平成18年11月24日	28	
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成15年11月21日～平成19年9月18日	(計4,186台)	

(備考) 本届出は、平成18年8月22日に届け出たリコール番号「外-1337」の対策内容が一部不十分であったため、対策内容及び対象範囲を見直し、再度対策を実施するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。