


## 改善箇所説明図

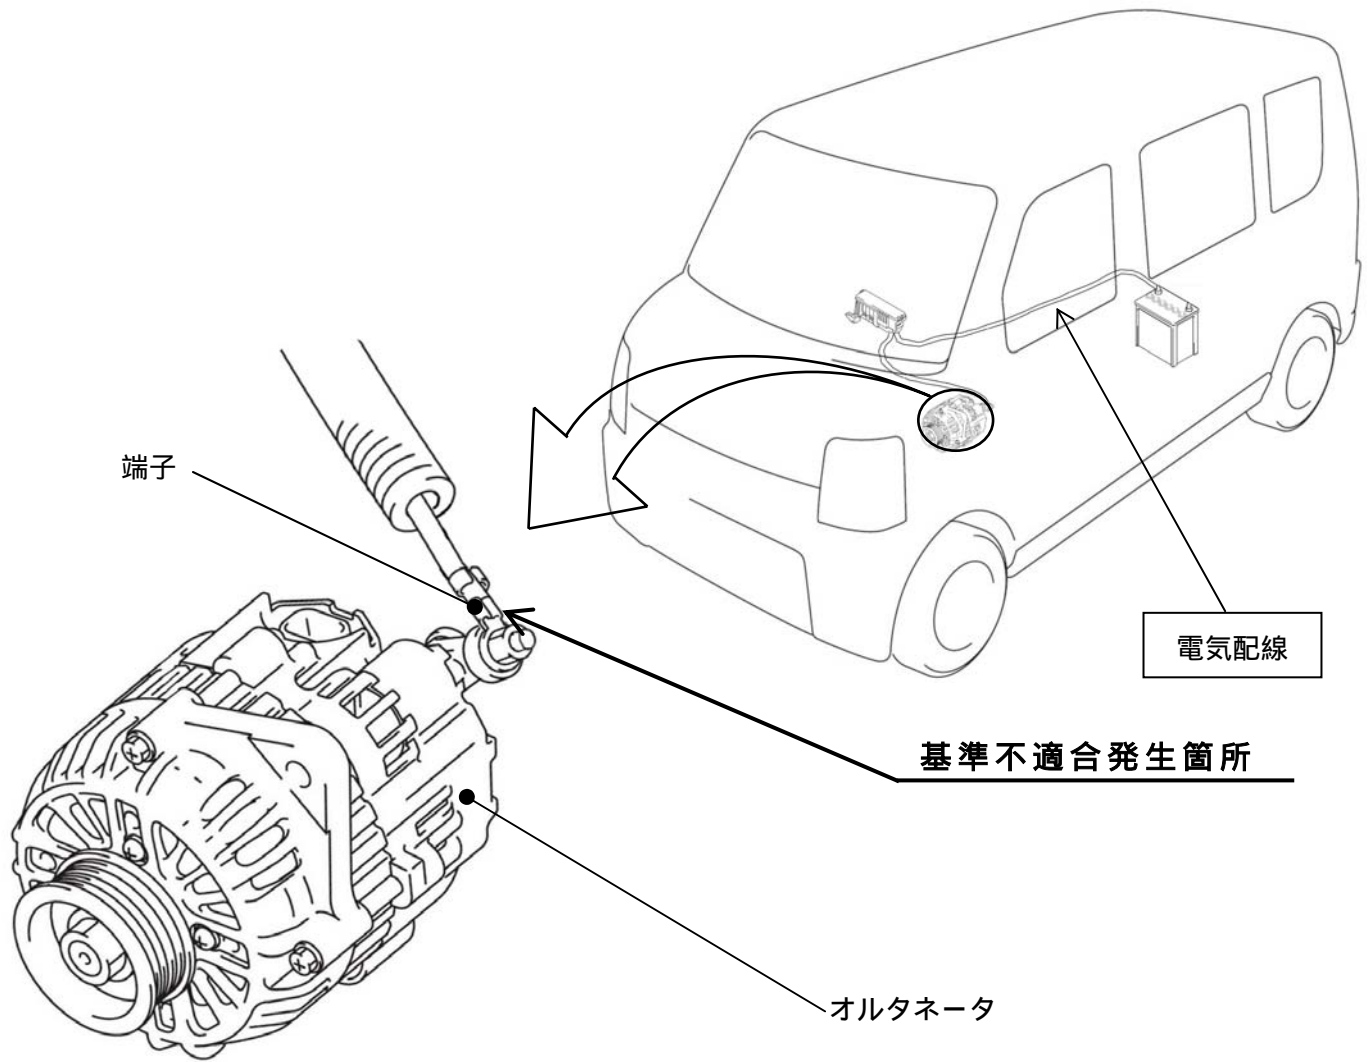

オルタネータ（発電機）に接続する電気配線の端子のかしめ力が不足しているため、当該端子のかしめ部が酸化し、断線する場合がある。そのため、バッテリーが充電されなくなり、そのまま使用を続けると、原動機が停止し、再始動できなくなる

### 改善の内容

全車両、当該配線の端子を切除して配線端部を保護処理し、対策された電気配線を追加する。

注：  は追加部品を示す。

識別：追加電気配線の端子キャップの色で容易に識別できるため、特別な識別は行なわない。

（改善前は黒、改善後は灰色）

