


改善箇所説明図

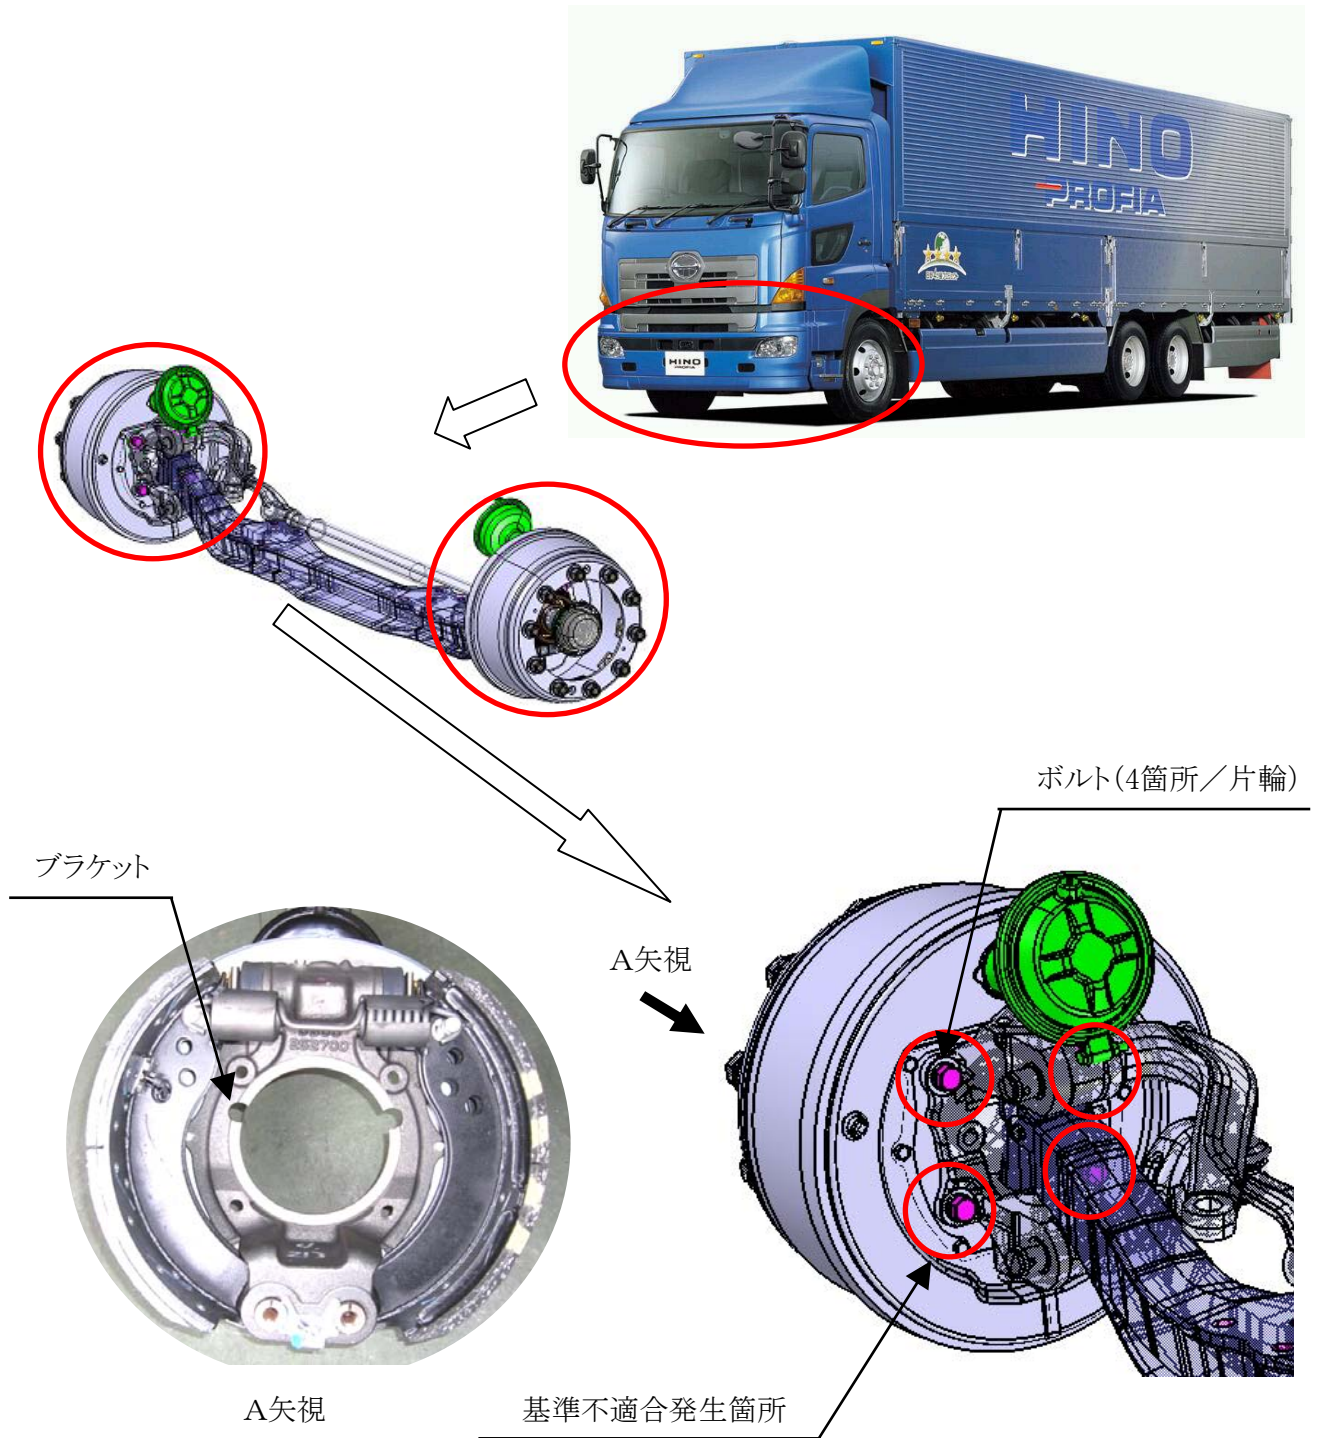

前輪用制動装置のブラケット締付ボルトの締付けトルクが不足しているため、ボルトに緩みが発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが損傷・脱落して、最悪の場合、制動装置が当該ブラケットごと外れ、ブレーキホースが損傷し、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを点検し、緩んでいる場合は当該ボルトを新品と交換し、規定トルク値で締付ける。

識別：改善実施済車には前輪のタイロッドエンドに白色ペイントを塗布する。