


改善箇所説明図

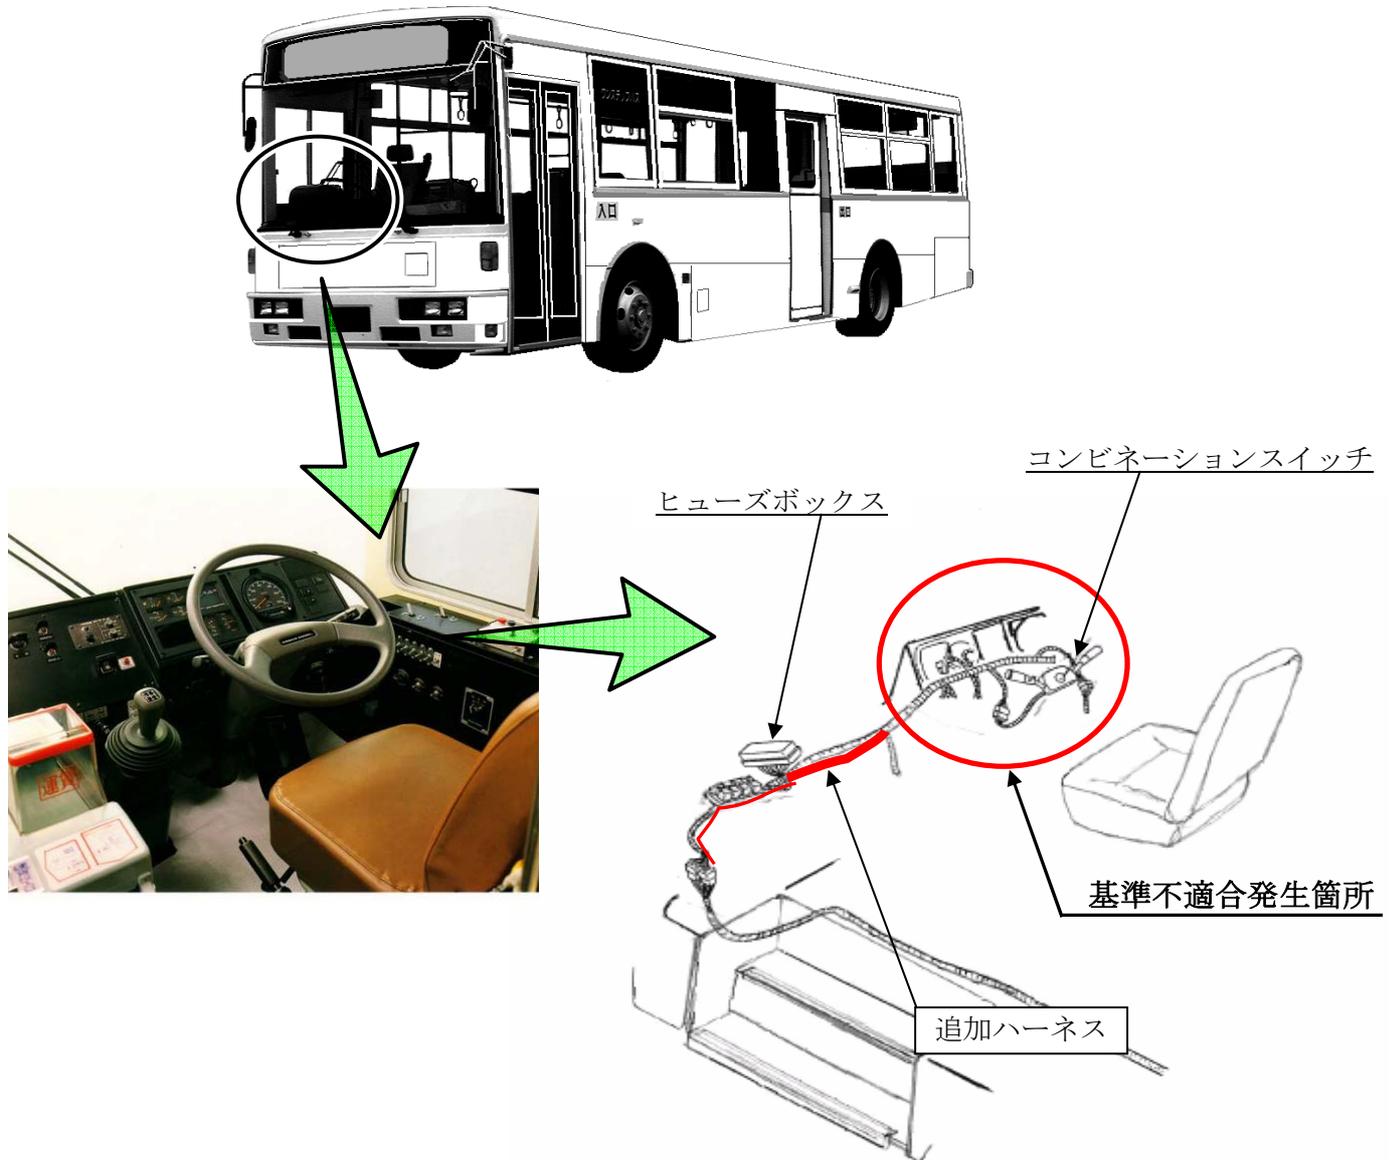

コンビネーションスイッチへの電気回路が不適切なため、尾灯等へのハーネスがショートした状態で霧灯を点灯すると、コンビネーションスイッチ内のハーネスが発熱し、最悪の場合、焼損するおそれがある。

改善の内容

全車両、尾灯等へのハーネスを点検し、損傷がある場合は、補修する。また、コンビネーションスイッチへの電気回路にヒューズを経由したハーネスを追加する。

注： 内は追加部品を示す。

識別： ヒューズボックスに白色ペイントを塗布する。