

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年9月30日

リコール届出番号	2187	リコール開始日	平成20年10月1日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸		問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0070-800-874040
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキマスターシリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキのマスターシリンダー内のピストンカップの製造工程において、異物が混入しているものがある。そのため、ピストンカップに亀裂が生じ、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、マスターシリンダーの製造ロット番号を確認し、該当するものはマスターシリンダーを良品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2187のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	CBA-L175S DBA-L175S	ムーヴ	L175S-0075171 ~ L175S-0090608 平成19年7月13日 ~ 平成19年9月17日	15,423 台	
			L175S-1059006 ~ L175S-1067198 平成19年7月13日 ~ 平成19年9月18日	8,130 台	
	CBA-L185S DBA-L185S	ミラ	L185S-0026845 ~ L185S-0031426 平成19年7月13日 ~ 平成19年9月17日	4,501 台	
			DBA-L275S	L275S-0041566 ~ L275S-0043551 平成19年7月13日 ~ 平成19年8月1日	
	(計5型式)	(計2車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成19年7月13日 ~ 平成19年9月18日	(計 28,960 台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。