


# 改善箇所説明図

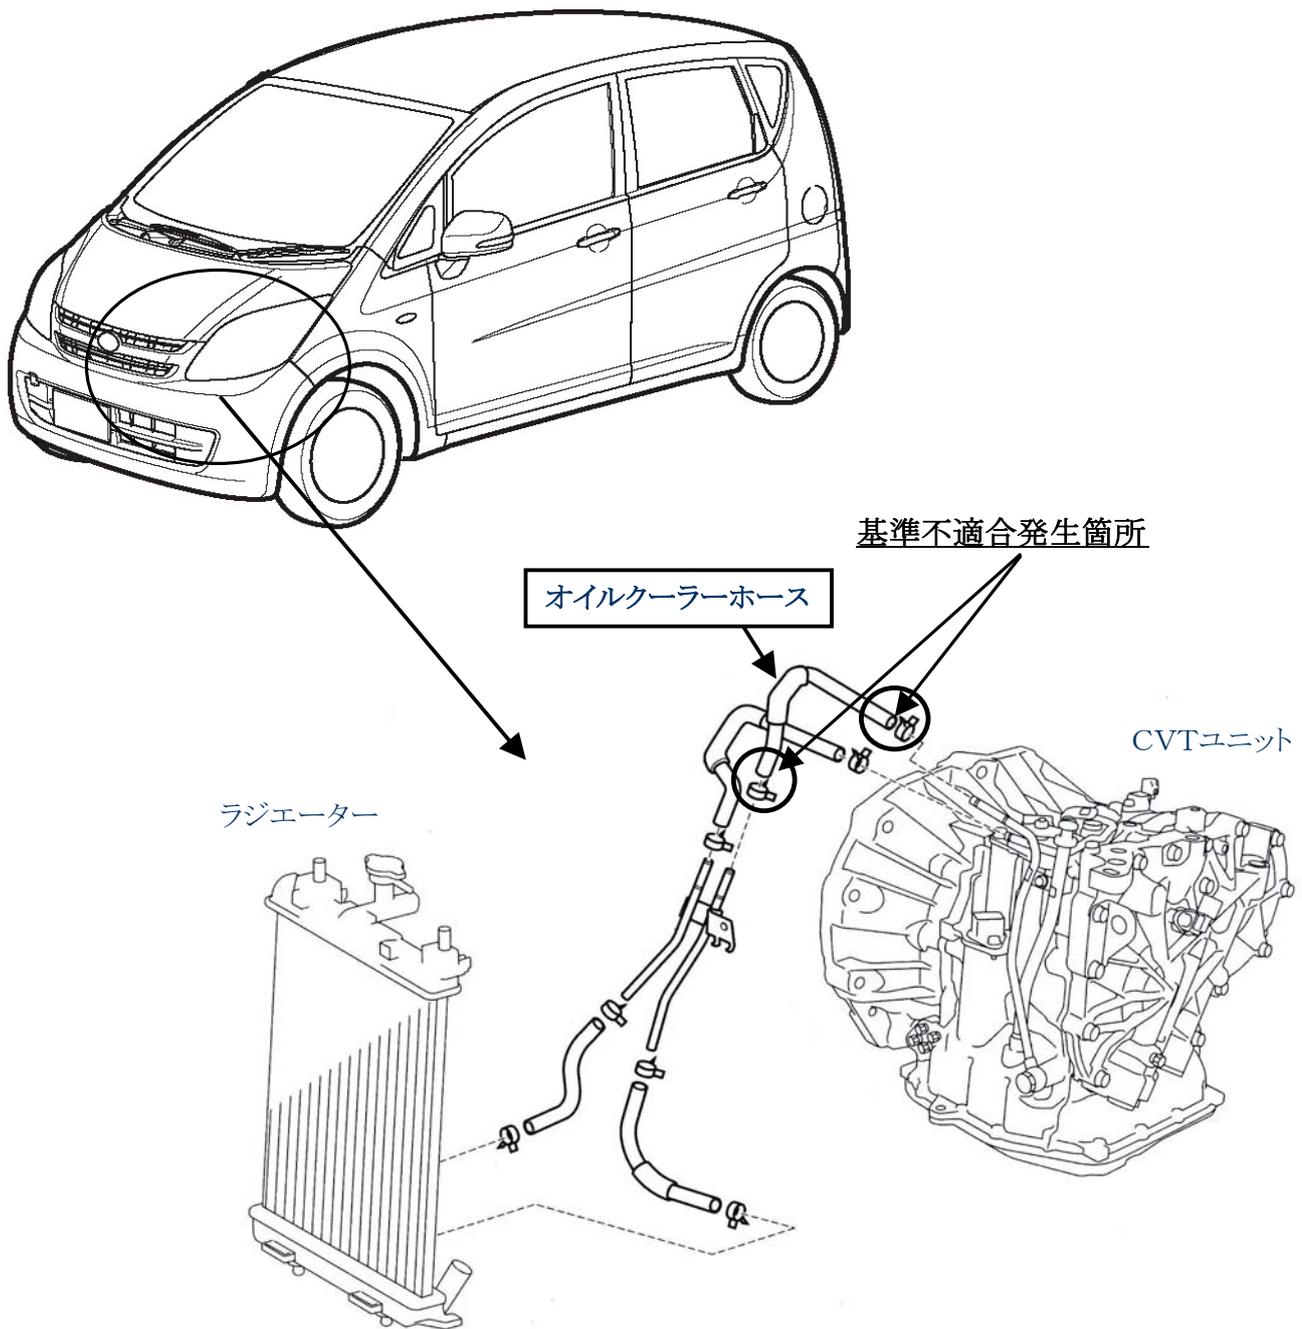

自動無段変速機 (CVT) のオイルクーラーホースの製造工程において、洗浄処理が不適切なものがある。そのため、エンジンの振動などにより当該ホースが抜けてオイルが漏れ、走行不能になり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、オイルクーラーホースを良品に交換する。

注： 図中の  内は交換部品を示す。

識別： 作業完了後は、エンジンルーム内左フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。