


改善箇所説明図

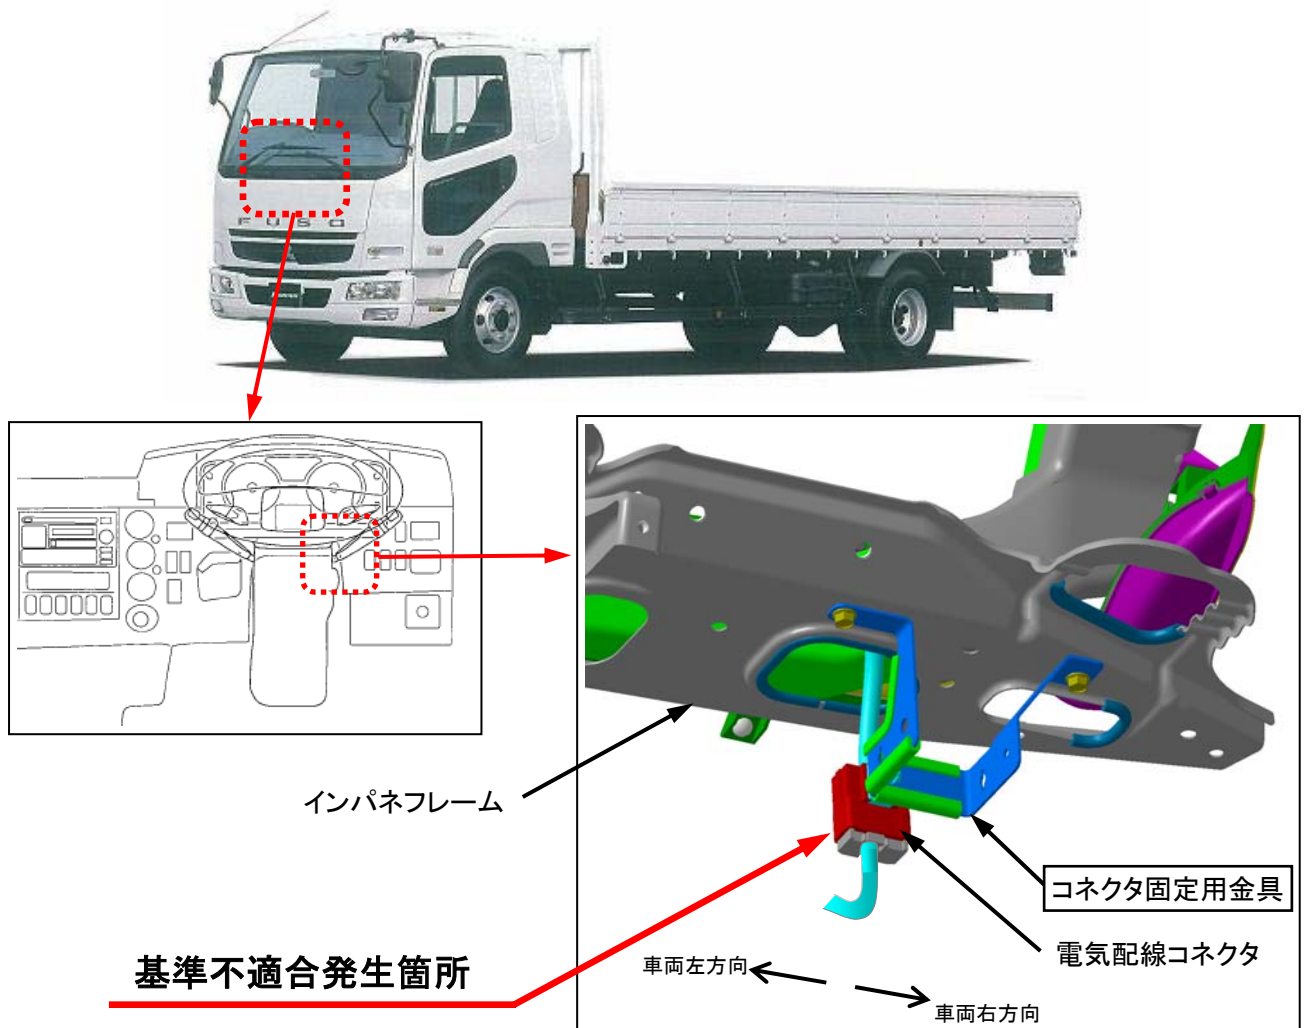

【 インストルメントパネル内部の電気配線コネクタにおいて、取り付け位置が不適切なため、空調ダクトの結露水がコネクタ内部に浸入することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該コネクタ内で端子が短絡し、方向指示器、警音器、窓拭き器、前照灯の誤作動やエアバッグ警告灯が誤点灯するおそれがある。】

改善措置の内容
全車両、当該コネクタの取り付け位置を変更する。
また、当該コネクタの端子を点検し、端子に錆がある場合は新品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT48」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。