

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 20 年 11 月 6 日

リコール届出番号	外-1527	リコール開始日	平成 20 年 11 月 6 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪用ブレーキ配管の固定方法が不適切なため、走行時の振動により配管両端部に応力が生じる場合がある。そのため、走行時の振動により当該部に亀裂が生じ、ブレーキオイルが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキ配管を対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1527 を貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	R1200ST	BMW R1200ST	WB10328J47ZL85579 ~ WB10328078ZL87089 平成 19 年 1 月 15 日 ~ 平成 19 年 11 月 26 日	345 台	
	R1200R	BMW R1200R	WB10378J87ZS10166 ~ WB10378098ZS24974 平成 18 年 9 月 11 日 ~ 平成 20 年 1 月 7 日	450 台	
	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307J27ZS93196 ~ WB10307J67ZS99986 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 19 年 1 月 22 日	150 台	
	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307JX7ZU58816 ~ WB10307A47ZU74414 平成 19 年 1 月 29 日 ~ 平成 19 年 9 月 24 日	213 台	
	(3 型式)	(3 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 20 年 1 月 7 日	1,158 台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。