


改善箇所説明図




R1200GS

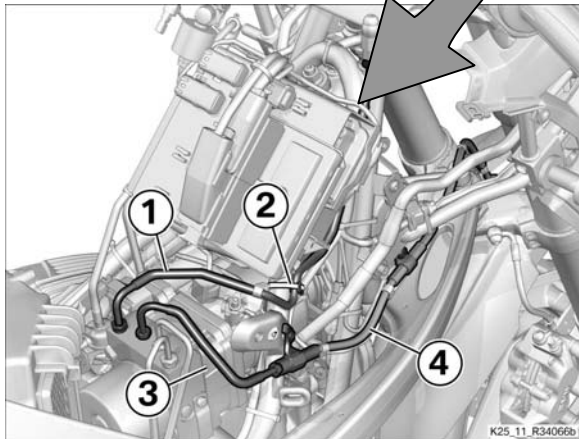

交換前の前輪用ブレーキ配管

- ①：ブレーキレバー側配管
- ②：結束バンド付きホルダー
- ③：ブレーキキャリパー側配管後部
- ④：ブレーキキャリパー側配管前部

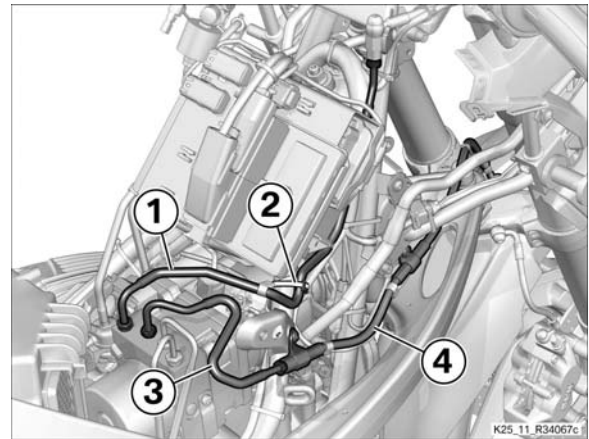

交換後の前輪用ブレーキ配管

- ①：ブレーキレバー側配管
- ②：結束バンド付きホルダー
- ③：ブレーキキャリパー側配管後部
- ④：ブレーキキャリパー側配管前部

不具合内容


前輪用ブレーキ配管の形状が不適切なため、走行時の振動により配管両端部に応力が生じる場合がある。そのため、走行時の振動により当該部に亀裂が生じ、ブレーキオイルが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪用ブレーキ配管を対策品と交換する。

識別マーク(白点)

3の固定ボルト上に白ペイントマーク

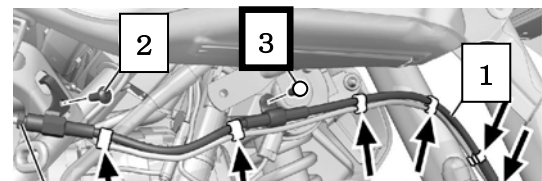

- 1**：ブレーキキャリパー側配管前部
- 2**：ジョイント部固定ボルト
- 3**：ブレーキキャリパー側配管前部固定ボルト

注：□ は交換箇所を示す