

連絡先:国土交通省 自動車交通局 技術安全部  
 審査課 リコール対策室 調査指導第一係  
 電話番号:03-5253-8111 内線:42253  
 国土交通省 ホームページアドレス:  
<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年1月29日

リコール届出番号	2222	リコール開始日	平成21年1月30日
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン株式会社 代表取締役 社長 平野 昭一  問い合わせ先：キャタピラージャパン株式会社 相模カスタマーサポート部 TEL:042(764)8662		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ディファレンシャル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後車軸のディファレンシャルにおいて、ドライブピニオンベアリングの組み付け調整が不適切なものがある。そのため、短時間の稼働でベアリングが損傷し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、原動機運転時間計を確認し運転時間300時間以内の車両について、当該ベアリング部の隙間を点検する。 点検の結果、隙間が基準値より小さい場合は後車軸を交換する。		
不具合件数	29 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話等でユーザに連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策完了車については、後車軸のドライブピニオンシャフトに白色のペイントでマークを表示する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラ	W7A	901B	W7A00116～W7A02485 平成16年6月15日～平成19年2月28日	2125台	
	W8A	902B	W8A00117～W8A01258 平成16年6月16日～平成19年3月12日	1035台	
	W8B	903B	W8B00118～W8B00575 平成16年6月17日～平成19年2月28日	406台	
	W7B	901B2	W7B00294～W7B00344 平成18年6月6日～平成19年6月4日	31台	
	W8C	902B2	W8C00295～W8C00340 平成18年6月7日～平成19年6月7日	35台	
	W8D	903B2	W8D00296～W8D00324 平成18年6月8日～平成19年6月5日	21台	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年6月15日～平成19年6月7日	(計3653台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。