


改善箇所説明図

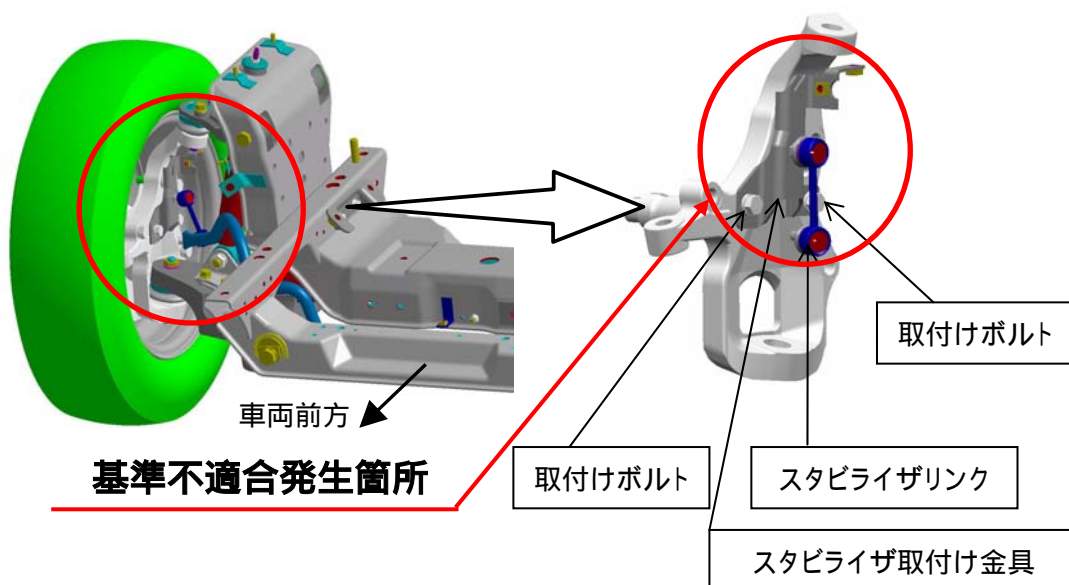

前輪独立懸架車のスタビライザ取付け金具の強度が不足しているため、高重心旋回等を繰り返すと、当該取付け金具部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂の進行により当該取付け金具が破断して、ブレーキホースを損傷させ、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スタビライザ取付け金具，リンクおよび取付けボルトを対策品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT67」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。