

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年2月27日

リコール届出番号	外-1561	リコール開始日	平成21年2月28日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役 ハンス・テンペル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(ボール・ジョイント)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧制御式フロント・サスペンションにおいて、ストラットをスプリング・リンクに取り付けるボール・ジョイントの耐久性が不十分なものがあるため、長距離の悪路走行等の負荷により当該ボール・ジョイントに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボール・ジョイントが破損してストラットが外れ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サスペンション・ストラットを点検し、対象となるものについてボール・ジョイントを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1561のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	S500	WDD2211711A000253 平成18年2月22日	1	
	DBA-221171C		WDD2211711A000336 平成18年1月12日	1	
	ABA-221176	S600	WDD2211761A008778～WDD2211761A087990 平成18年1月24日～平成18年10月3日	407	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年1月12日～平成18年10月3日	(計409台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両が含まれている場合があります。