
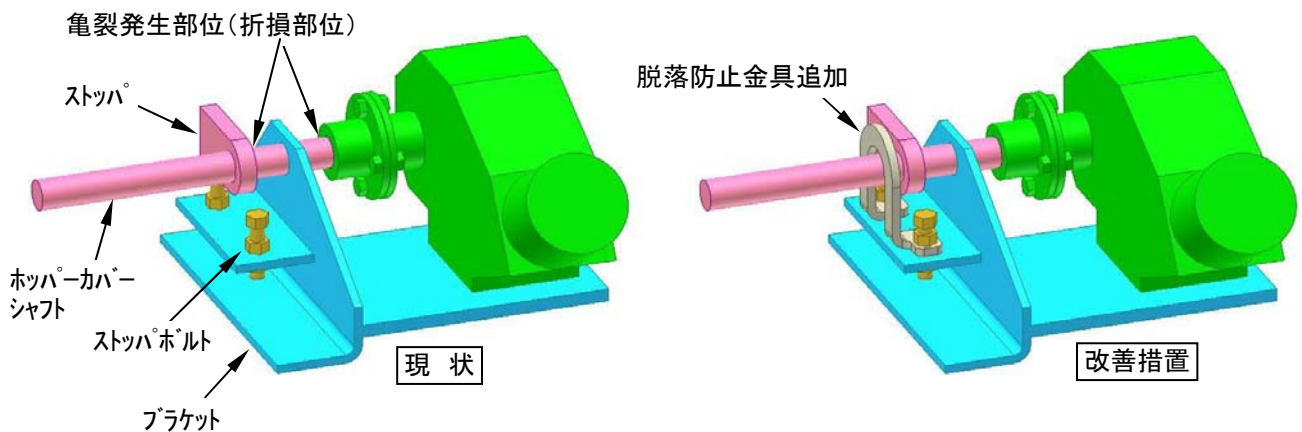


改善箇所説明図

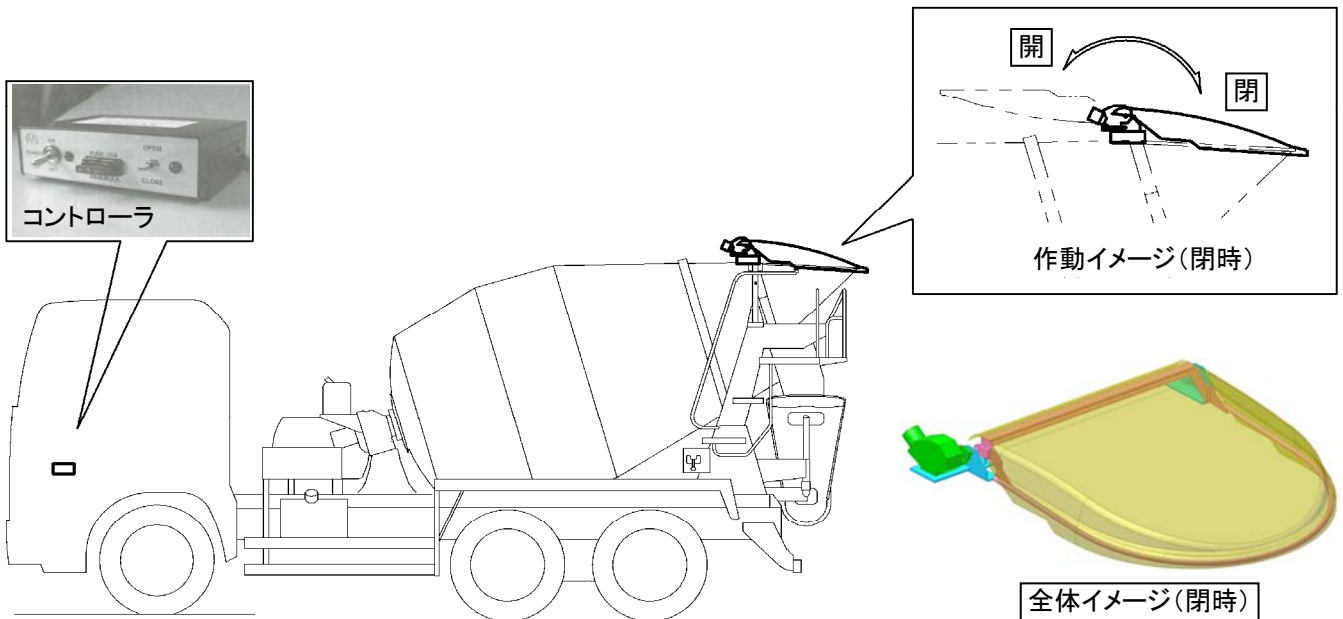

不具合の内容

コンクリートミキサー車に備えられている電動式ホッパーカバーにおいて、当該カバーを開閉するコントローラの設定が不適切なため、ホッパーカバーシャフトに過大なトルクが発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該シャフトが折損し、最悪の場合、ホッパーカバーが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、コントローラを対策品に交換するとともに、ホッパーカバーに脱落防止金具を取付ける。

識別方法

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No. 2272のステッカーを貼付する。