

TCD発行一覧

発行日: 2009年3月9日 から
2009年3月13日 まで

TCD番号 7334A--2009	種類 飛行機	発行日 03/09	発効日 03/23
準拠AD EASA AD 2009-0018			
適用型式	フォッカー式F27マーク050、マーク0502及びマーク0604型		
概要	主脚のスライディング・メンバーのエンド・ストップが脱落することにより、トルク・リンクが逆側に曲がり、主脚の損傷に至る不具合防止		
参照SB等	フォッカー・サービス・ブレティンSBF50-32-039及びメッサー・ダウティ・サービス・ブレティンSB F50-32-62		
TCD番号 7459--2009	種類 滑空機	発行日 03/09	発効日 03/23
準拠AD EASA AD 2009-0033			
適用型式	シェンプ・ヒルト式ニンバス-4DM型動力滑空機		
概要	発動機部の伸展・格納機構の前方サスペンションの胴体との結合部が許容誤差を超えて製造されていたことにより、ネジがゆるみ、伸展・格納機構の不具合及び機体の損傷に至る不具合防止		
参照SB等	シェンプ・ヒルト・テクニカル・ノートNo. 868-18		
TCD番号 7460--2009	種類 滑空機	発行日 03/09	発効日 03/23
準拠AD EASA AD 2009-0034			
適用型式	シェンプ・ヒルト式ベントウス-2cM型動力滑空機		
概要	発動機部の伸展・格納機構の前方サスペンションの胴体との結合部が許容誤差を超えて製造されていたことにより、ネジがゆるみ、伸展・格納機構の不具合及び機体の損傷に至る不具合防止		
参照SB等	シェンプ・ヒルト・テクニカル・ノートNo. 825-47		
TCD番号 7198A--2009	種類 飛行機	発行日 03/13	発効日 03/27
準拠AD 米国FAA AD 2008-26-04			
適用型式	セスナ式560型		
概要	失速警報装置の不適切な設定により、不意に失速に陥り、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	セスナ・アラート・サービス・レターASL 560-34-34 Revision 1、同Revision 2及び同Revision 3、セスナ・アラート・サービス・レターASL560-34-35 Revision 1、同Revision 2及び同Revision 3、セスナ・サービス・ブレティンSB560-34-143及び同Revision 1並びにセスナ560サイテーション・ウルトラ・エアプレーン・フライト・マニュアルのテンポラリー・チェンジ		
TCD番号 7448--2009	種類 飛行機	発行日 03/13	発効日 03/27
準拠AD ブラジルANAC DA 2009-02-02			
適用型式	エンブラエル式ERJ-170STD、ERJ-170LR、ERJ-170SU、ERJ-170SE、ERJ-200STD、ERJ-200SU及びERJ-200LR型		
概要	アウトボード・スラットのスキュー・センサーが故障している際に、アウトボード・スラットに対応するスラット・アクチュエータの破損とトルク・リミッターの故障が重なり、スラットの脱落に至る不具合防止		
参照SB等	エンブラエル170/175エアクラフト・メンテナンス・マニュアルのタスク27-83-01-710-801-A		

TCD発行一覧

発行日: 2009年3月9日 から
2009年3月13日 まで

TCD番号 7461 --2009 種類 回転翼機 発行日 03/13 発効日 03/18

準拠AD カナダTCCA緊急AD CF-2009-10

適用型式 ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206A、206B、206L、407及び427型

概要 サイクリック・レバー・アセンブリのベアリングが適切に取り付けられていないことにより、機体の操縦性が失われる不具合防止

参照SB等 ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレイクイン206-09-121、同206L-09-155、同407-09-09-85及び同427-09-23

TCD番号 7462 --2009 種類 飛行機 発行日 03/13 発効日 03/14

準拠AD カナダTCCA緊急AD CF-2009-11

適用型式 ボンバルディア式DHC-8-400、-401及び-402型

概要 疲労亀裂により、主脚の前方スタビライザー・ブレースの後部ヒンジが損傷し、主脚が破損に至る不具合防止

参照SB等 ボンバルディア・リペア・ドローイング8/4-32-099 Issue 1及びボンバルディア・オール・オペレーターズ・メッセージNo. 338