

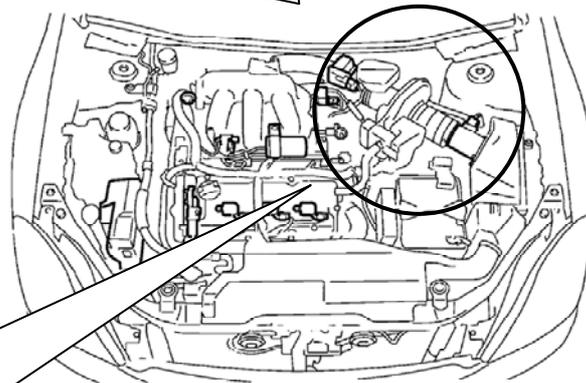
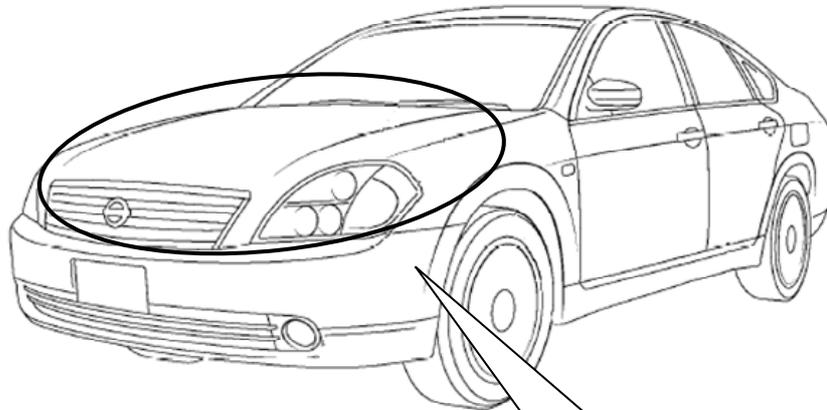


改善箇所説明図

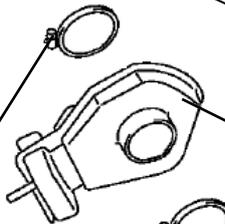

エンジン側エアダクト

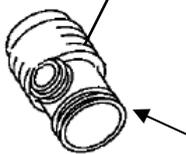

レゾネータ

締付金具



車両前方



吸気エアダクト

エンジンルーム

車両前方

基準不適合発生箇所

原動機の吸気エアダクトの材質が不適切なため、当該ダクトがエンジンの熱により収縮し、レゾネータ（吸気騒音防止装置）接続部の締付けが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行振動等によりエアダクトが外れてアイドリング不安定や加速不良となり、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン側エアダクトおよび締付金具を対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。