

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成21年5月27日

リコール届出番号	外-1585	リコール開始日	平成21年5月28日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸	製作国:インドネシア共和国 製作者名:ダイハツ工業株式会社 (PT. Astra Daihatsu Motor) 問い合わせ先:トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター TEL 0800-700-7700	
不具合の部位(部品名)	操縦装置(アクセルペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席フロアマットにおいて、アクセルストップ部の厚みが薄いため、アクセルペダルの全開操作を繰り返し行うと、ペダル下端部が当該ストップ部と干渉し、フロアマットに穴があく場合がある。そのため、最悪の場合、アクセルペダルが穴に引っかかり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロアマットを対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1585のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ABF-S402M	タウンエース	S402M-0000113 ~ S402M-0008385 平成20年2月25日 ~ 平成20年9月30日	7,848	
	ABF-S402U	ライトエース	S402U-0000101 ~ S402U-0002491 平成20年2月25日 ~ 平成20年9月30日	2,350	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年2月25日 ~ 平成20年9月30日	(計 10,198 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。