




改善箇所説明図

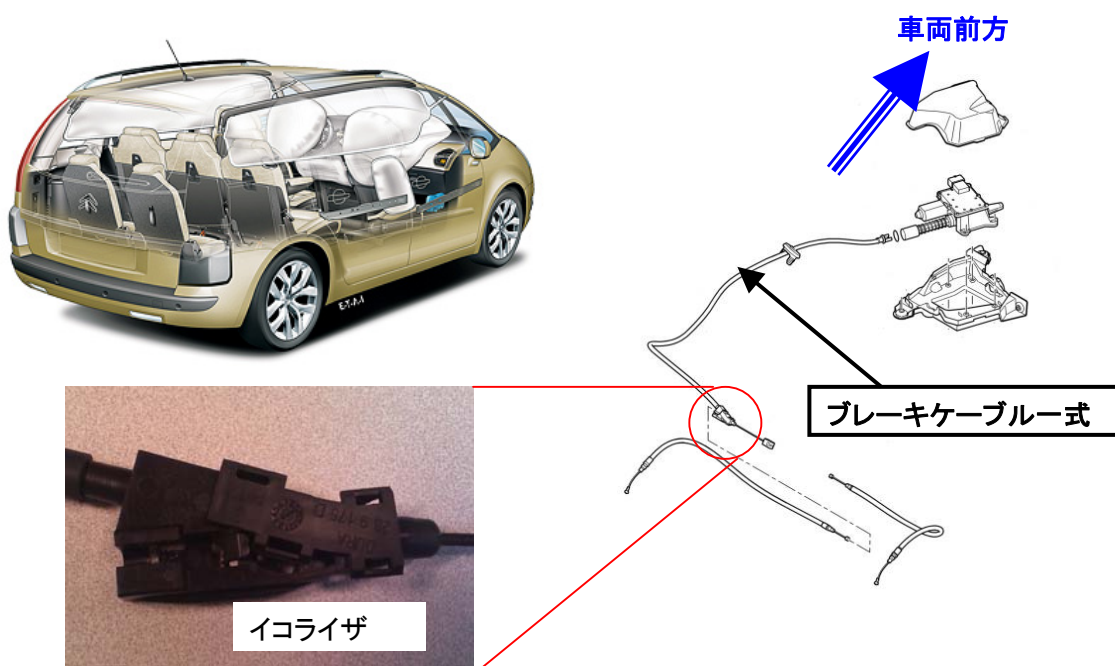

正規の状態。
クリップが正しく挿入されている

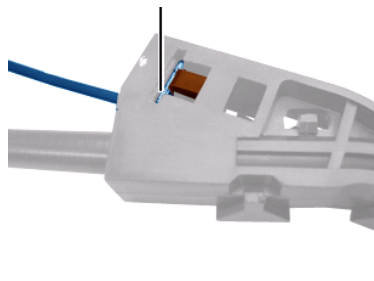

(基準不適合発生箇所)
クリップが無い、又は挿入が不完全

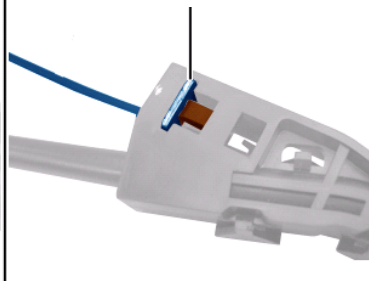

不具合発生箇所

電動駐車ブレーキのイコライザ（駐車ブレーキの操作力を左右の車輪に均等に振り分ける装置）において、ケーブルの固定クリップが装着されていないものがある。そのため、駐車ブレーキが片効きを起こすおそれがある。

改善内容

全車、ケーブルの固定状態を確認し、固定クリップが無いものは、ケーブル式を新品と交換する。

識別表示

駐車ブレーキケーブルのホルダー部に白ペイントにてマーキングを行う。

注： 内は交換部品を示す