


改善箇所説明図

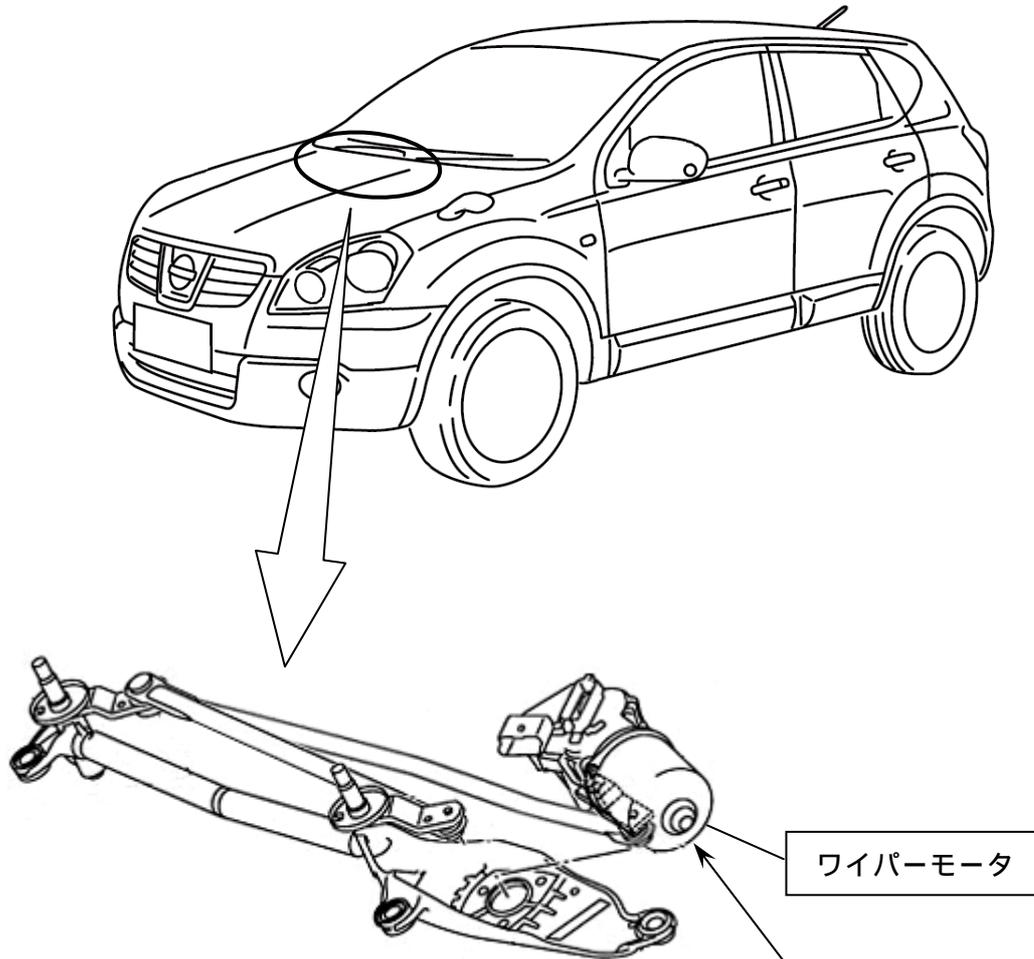

フロントワイパードライブ式

基準不適合発生箇所

ワイパーモータにおいて、防水シール材の塗布が不足しているため、雨水等が当該モータ内部に浸入して短絡する、又は電気回路の溶接が不適切なものがあるため、電気回路の溶接が剥がれて導通不良となる。そのため、最悪の場合、ワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ワイパーモータの製造日を点検し、対象となるものは、ワイパーモータを良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。