

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111（内線 42-353）

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>.

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 9月 11日

リコール届出番号	2375	リコール開始日	平成21年 9月 11日		
届出者の氏名又は名称	ヤンマー建機株式会社 取締役社長 藤本 典久		問合せ先: 品質保証部 TEL 0942-53-5114		
不具合の部位 (部品名)	原動機 アクセル関係 (アクセルペダル)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダにおいて、アクセルペダル支点部の強度が不足しているもの、又はアクセルペダルの取り付け位置が不適切なものがあり、アクセル操作を繰り返すと当該支点部が折損し、アクセル操作ができなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	アクセルペダル支点部の強度が不足しているものはアクセルペダルー式を対策品に交換し、アクセルペダル取り付け位置が不適切なものはスペーサーを用いて適切な位置に取り付ける。				
不具合件数	3件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を全て把握しているので、直接ユーザーを訪問して通知し対応する。 ・自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているので周知のための措置は採らない。 ・対策完了車両にはステッカーNo. 2375 をフロントフレーム左側支柱部分へ貼り付ける。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	L2DA	V2-3B	L2DA-31629～L2DA-31639 平成20年6月25日～平成21年8月7日	10台	
ヤンマー	EDM-V36	V3-6	V36-60501～V36-60893 平成19年8月8日～平成21年8月21日	309台	
ヤンマー	EDM-V46	V4-6	V46-60501～V46-60857 平成19年8月10日～平成21年8月18日	145台	
ヤンマー	EDM-V51	V5-1	V51-10501～V51-10563 平成19年8月16日～平成21年8月5日	61台	
コベルコ	EDM-RW05	LK40Z-5	RW05-02001～RW05-02084 平成19年8月17日～平成21年4月28日	58台	
コベルコ	EDM-RX05	LK50Z-5	RX05-02001～RX05-02112 平成19年8月20日～平成21年2月9日	66台	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月8日～平成21年8月21日	(計 649台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。