


改善箇所説明図

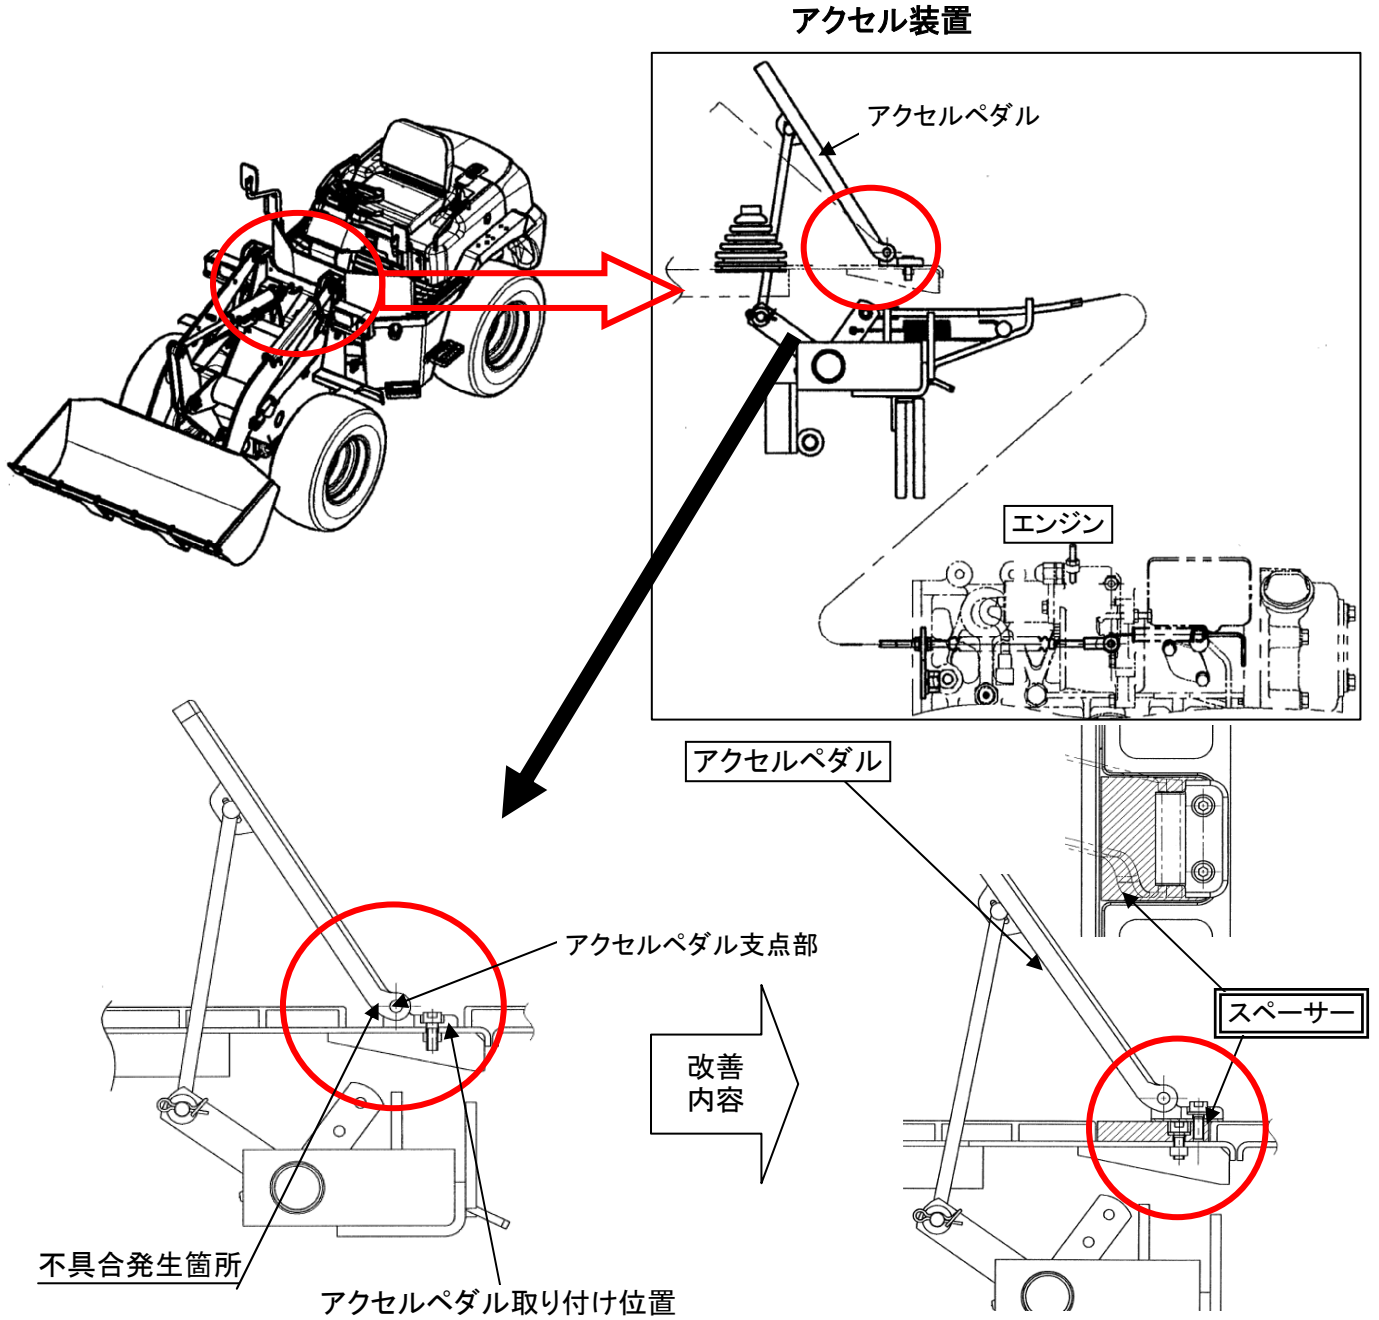

(不具合の内容)

ショベルローダにおいて、アクセルペダル支点部の強度が不足しているもの、又はアクセルペダルの取り付け位置が不適切なものがあり、アクセル操作を繰り返すと当該支点部が折損し、アクセル操作ができなくなるおそれがある。

(改善措置の内容)

アクセルペダル支点部の強度が不足しているものはアクセルペダルー式を対策品に交換し、アクセルペダル取り付け位置が不適切なものはスペーサーを用いて適切な位置に取り付ける。

注: は交換部品 は追加部品を示す。

- 識別 : ①改善措置の対象号機は明確で、対策完了後にフロントフレーム左側支柱部に対策完了ステッカー (RNo. 2375) を貼付。
 ②アクセルペダルの材質を変更した部品に白色のペイントを塗布している。(支点部右端面)