


改善箇所説明図

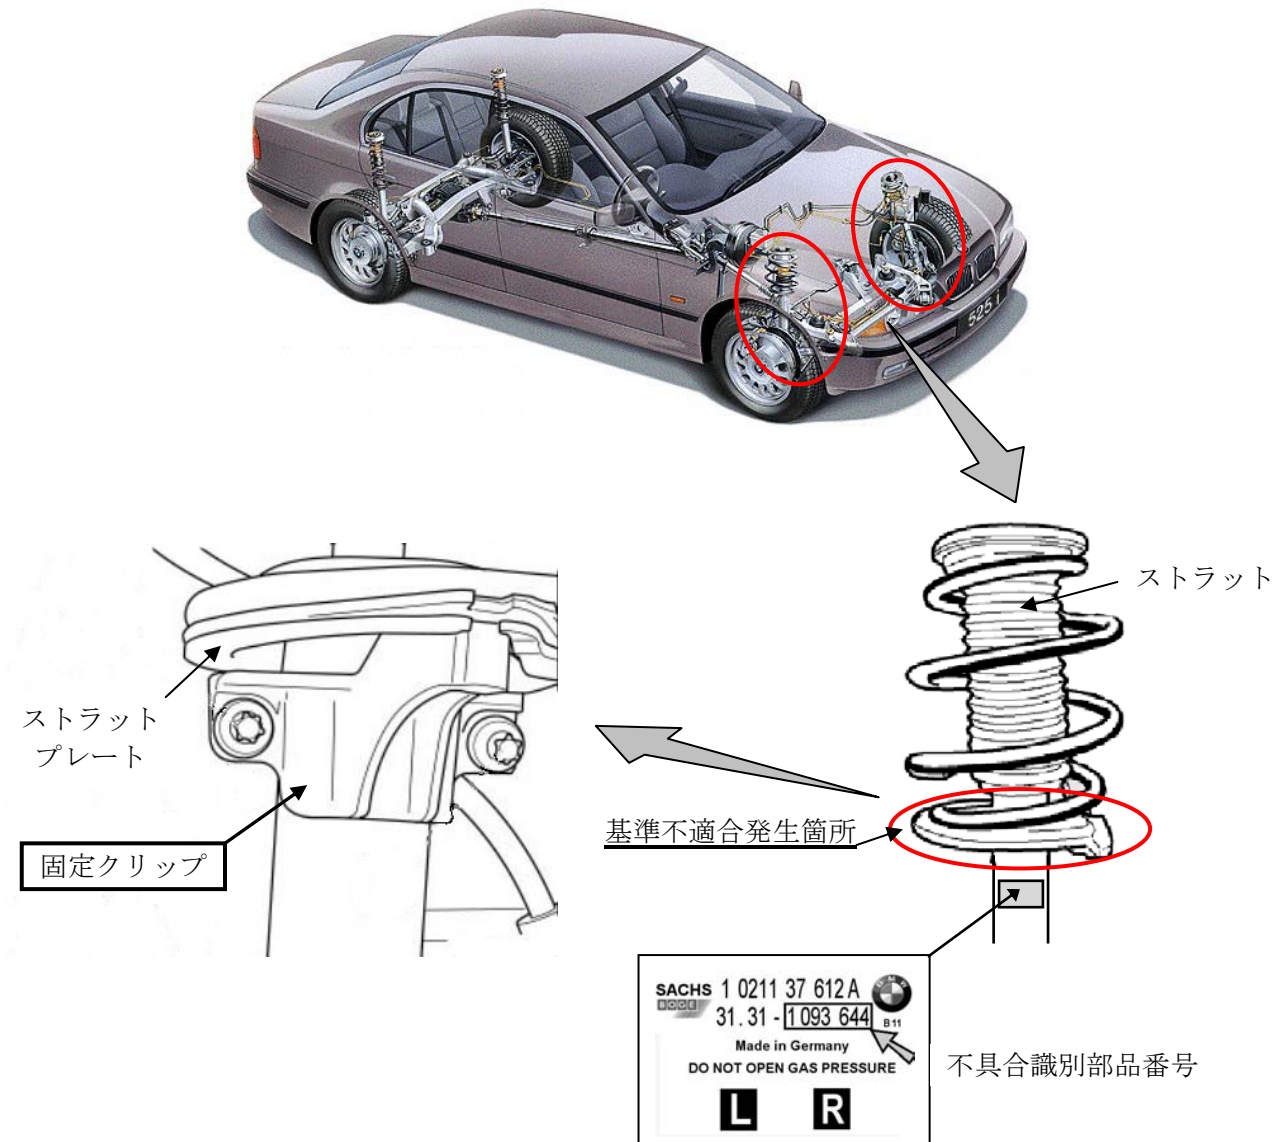

不具合の内容

前車輪のコイルスプリングを保持するストラットプレートの強度が不十分なため、高温多湿の環境下で渋滞走行を繰り返し行なうと、当該プレートに亀裂を生じて異音が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該プレートが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントストラットの部品番号を点検し、該当品の場合は当該プレートに固定クリップを取り付ける。

注意：□は取付け部品を示す。

識別：ストラットプレート前部に黄色ペイントを塗布する。