


改善箇所説明図

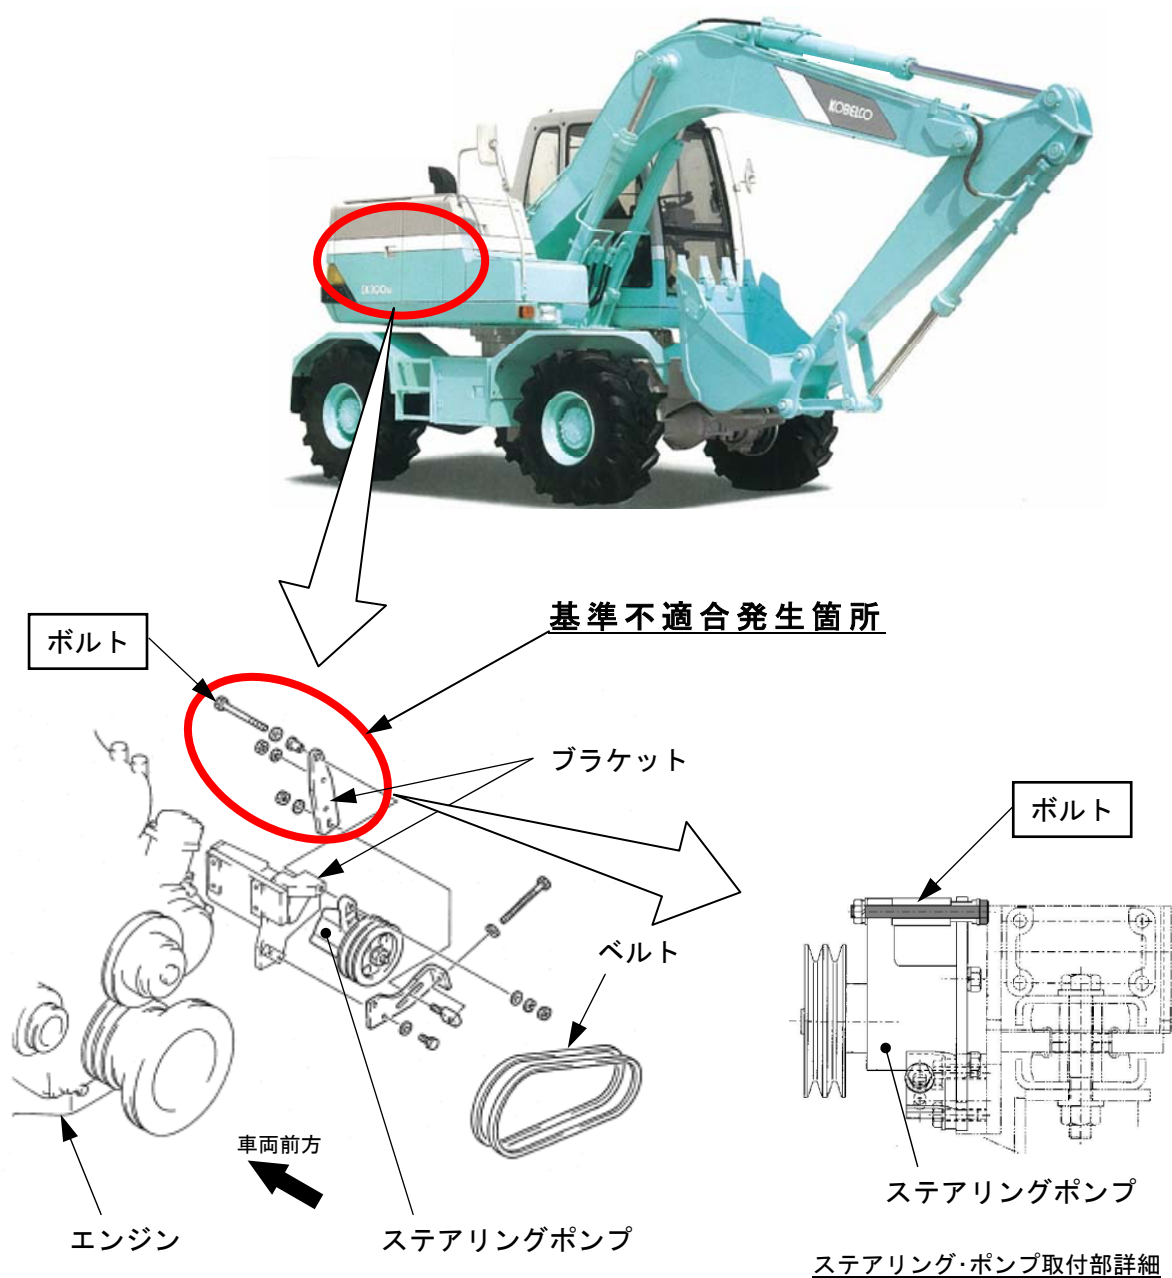

かじ取り装置において、パワーステアリング・ポンプ取付金具の取付穴に加工不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、パワーステアリング・ポンプ取付ボルトが緩み、最悪の場合、当該取付ボルトが折損し、パワーステアリングの機能が損なわれ、確実なかじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ボルトを対策品と交換し、規定トルクで確実に締め付ける。

注 : は交換部品を示す。

識別 : ブラケットのボルト頭部近傍に白色ペイントを塗布する。