

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月8日

リコール届出番号	2383	リコール開始日	平成21年10月8日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 小谷 重遠 プロダクトサポート室 TEL:082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	動力伝達装置（走行前後進切り替え用電磁弁）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、前後進切り替え用電磁弁の配線固定が不適切なため、トランスミッションの振動により配線が共振し断線するものがある。そのため、電磁弁の前後進切り替えができなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行前後進切り替え用電磁弁の配線を対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席下の原動機ボンネット前面にNO.2383のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	RW03	LK40Z	RW03-01014 ～ RW03-01103 平成15年5月30日 ～ 平成16年1月30日	18	
	RX03	LK50Z	RX03-01034 ～ RX03-01072 平成15年9月20日 ～ 平成15年10月31日	7	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年5月30日 ～ 平成16年1月30日	(計25台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。  
(備考)

本件は、平成17年10月31日付届出番号「1551」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に誤りがあることが判明したため、新たに届出するものです。