

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42-353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年10月8日

リコール届出番号	2393	リコール開始日	平成21年10月8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 ( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )		
不適合の部位(部品名)	動力伝達装置(カップリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機と油圧ポンプの接続部に備えられているダンパカップリングにおいて、取り付けネジの締付けが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該カップリングが抜け出し、油圧ポンプが駆動できなくなるため、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ダンパカップリングを対策品に交換し、緩み止めを施した新品の取り付けネジで適切に締付ける。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報および、国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者には、使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。</li> <li>・対策完了車には、ステッカ(No.2393)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	SB-W108	WA100-5	W108-71996~W108-74263 平成17年8月1日~平成19年3月29日	343台	
		WA150-5	W108-71991~W108-74266 平成17年8月1日~平成19年3月29日	68台	
	SB-WR003	WR12-5	WR003-55008~WR003-55136 平成17年8月1日~平成19年3月29日	3台	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月1日~平成19年3月29日	(計414台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。