

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月29日

リコール届出番号	2406	リコール開始日	平成21年10月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 問い合わせ先：サービス推進本部 品質保証部 取締役社長 北爪 靖彦 TEL 0428-32-6166		
不具合の部位(部品名)	かじ取装置 (パワーステアリングシリンダ取り付け部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、パワーステアリングシリンダ取り付け部の強度が不足しているため、ハンドルの据え切り操作等の繰り返しにより、当該取り付け部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、パワーステアリングシリンダ取り付け部が破断し、ハンドル操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングシリンダ取り付け部に補強板を追加するとともに、亀裂が発生しているものは溶接補修する。		
不具合件数	2件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接訪問により通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため特に周知は行わない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横（車体の内側方向）にNo. 2406のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
共立	S107C	共立スピードスプレーヤ SSV1077FSC	S107C-0001～S107C-1068 平成12年4月19日～平成14年2月27日	68台	
共立	SA-S107C	共立スピードスプレーヤ SSV1077FSC/A	S107C-2001～S107C-2094 平成14年3月20日～平成17年11月24日	94台	
		共立スピードスプレーヤ SSV1077FSC/B	S107C-2095～S107C-2162 平成18年4月14日～平成20年8月21日	67台	

共立	S108B SB-S108B	共立スピードス プレーヤ SSV1088FS	S108B-0001～S108B-0108 平成14年3月20日～平成18年1月24日	108台	
共立	SB-S108B	共立スピードス プレーヤ SSV1088FS/B	S108B-0109～S108B-0130 平成18年8月1日～平成21年1月30日	22台	
共立	S108A	共立スピードス プレーヤ SSV1088FSC	S108A-1001～S108A-1102 平成12年3月15日～平成14年2月25日	102台	
共立	SB-S108A	共立スピードス プレーヤ SSV1088FSC/A  共立スピードス プレーヤ SSV1088FSC/B	S108A-2001～S108A-2153 平成14年3月21日～平成17年12月16日  S108A-2154～S108A-2233 平成18年5月8日～平成21年4月20日	153台  80台	
	(計6型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年3月15日～平成21年4月20日	(計694台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。