


# 改善箇所説明図

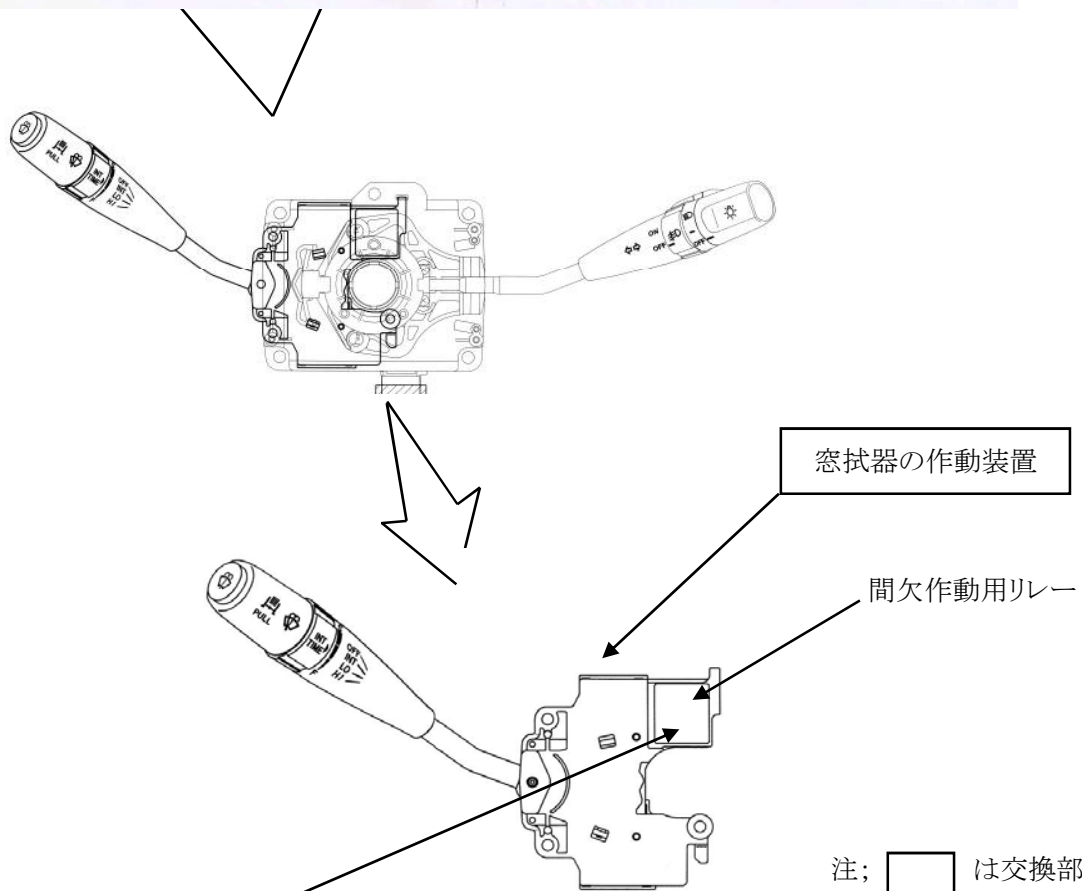

## 基準不適合発生箇所

窓拭器の作動装置に内蔵されている間欠作動用リレー回路が不適切なため、間欠作動を繰り返した場合に、接点が過度に摩耗して、摩耗粉がリレー下部に堆積したり接点が脱落することがある。そのため、湿気を含んだ摩耗粉によるトラッキング、または、脱落した接点が接点間で短絡して、窓拭器の作動が不能になり、最悪の場合、窓拭器の作動装置が発火するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、窓拭器の作動装置を対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の下側に黄色ペイントを塗布する。