


改善箇所説明図

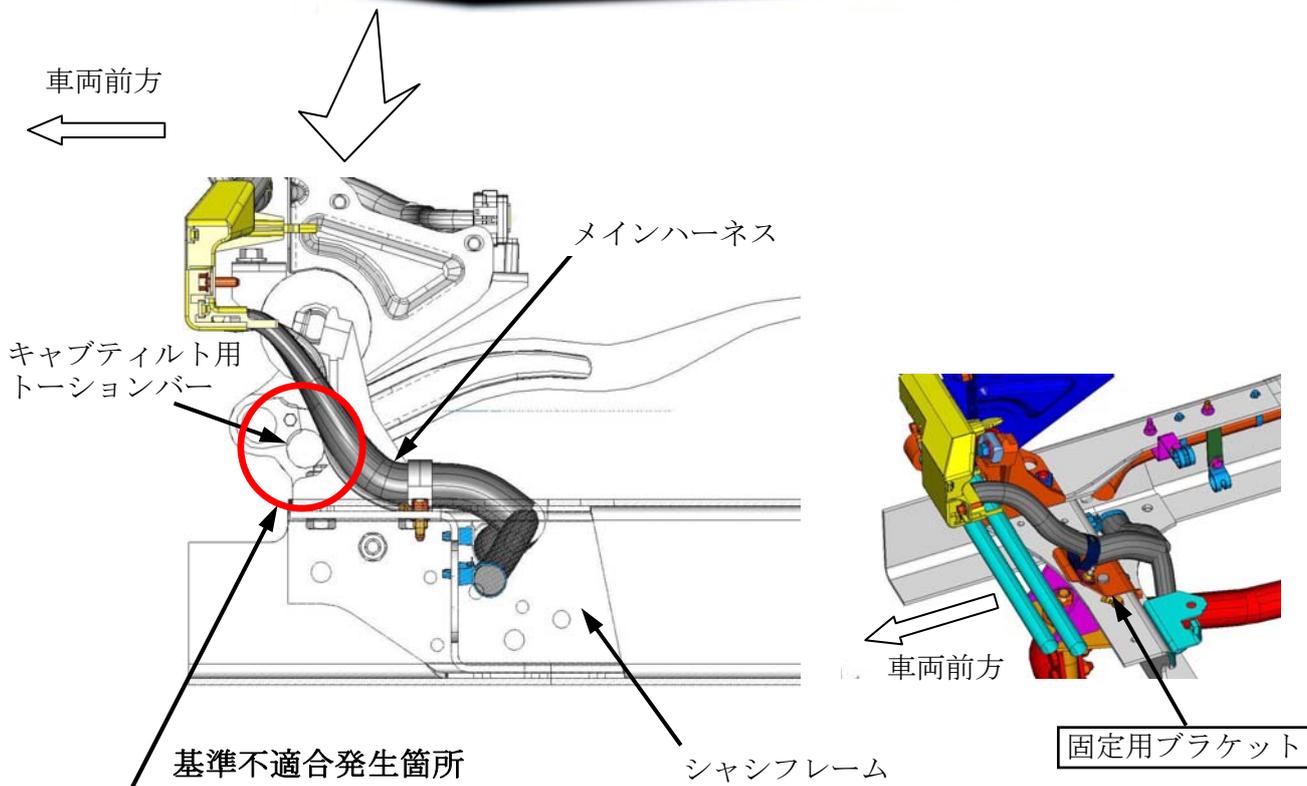

キャブと車枠間のメインハーネスの取り回しが不適切なため、当該ハーネスとキャブテイルト用トーションバーが接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動により当該ハーネスが損傷して、最悪の場合、断線又は短絡し、灯火器の不灯、窓拭き器の不作動及びエンジンの再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、メインハーネスに固定用ブラケットを追加する。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、補修する。

注: 内は追加部品を示す。

識別: 固定用ブラケットの取付ボルト頭部に、白色ペイントを塗布する。