


 
改善箇所説明図

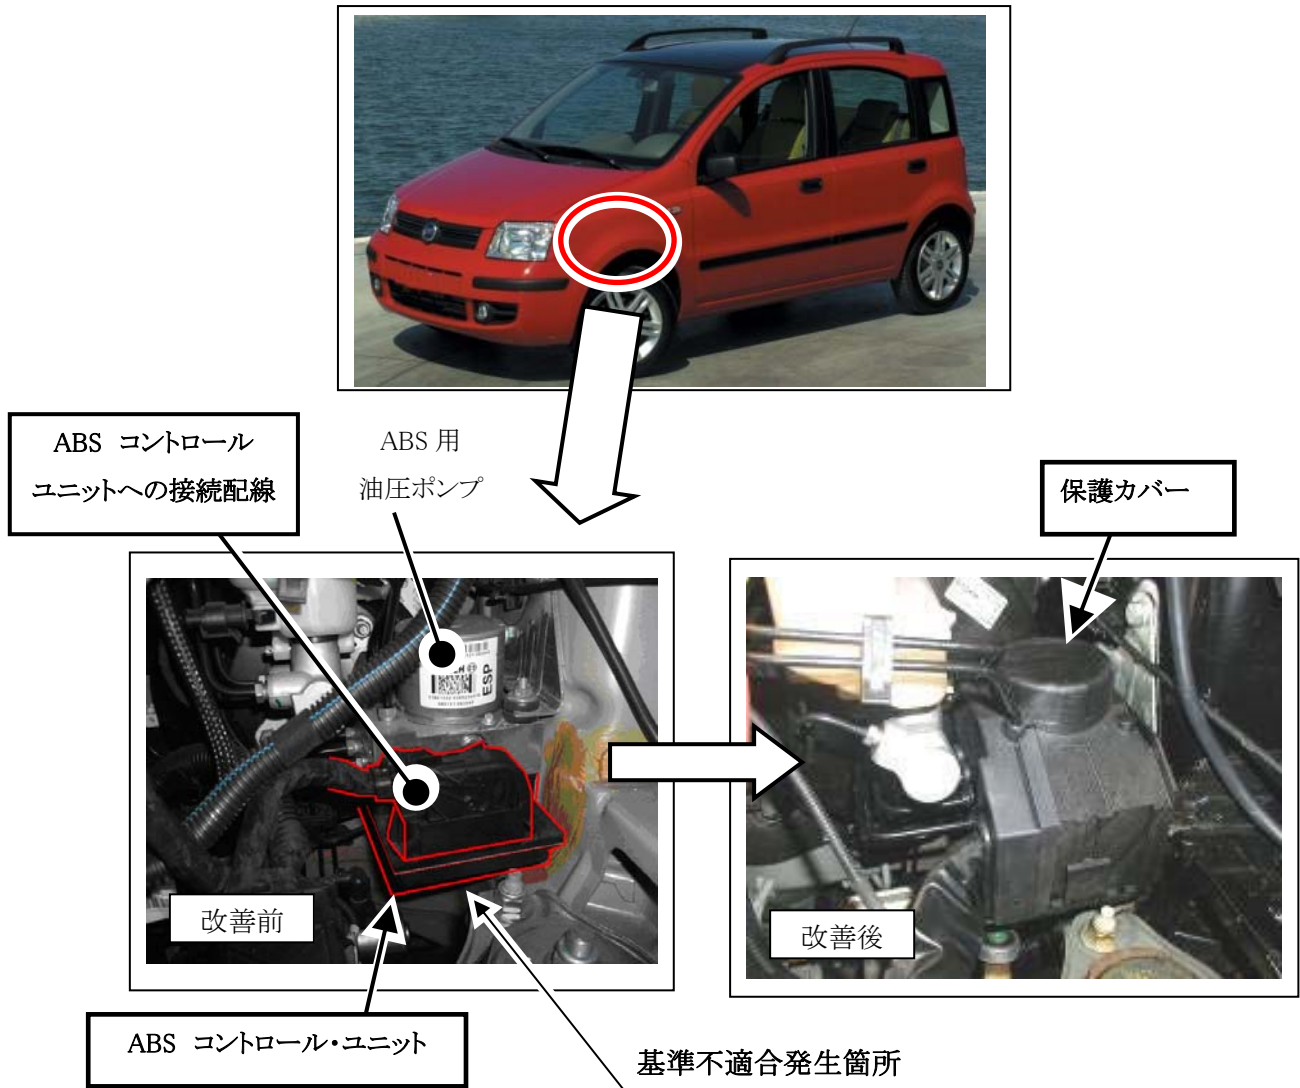

ABS コントロール・ユニットの防水性が不適切なため、当該ユニット端子部に融雪剤を含んだ水分が浸入すると、当該ユニットの端子間で短絡し、ABS機能が作動せず、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ABSコントロール・ユニットを対策品と交換するとともに、当該ユニットに保護カバーを取り付ける。また、当該ユニットへの接続配線に、防水処理がないものは、防水シートを巻きつける。

注：  は改善箇所を示す。

識別：ABSコントロール・ユニットの保護カバーの上部に白色のマーキングをする。
(下図参照)。

