

TCD発行一覧

発行日: 2010年2月15日 から
2010年2月19日 まで

TCD番号	7638 --2010	種類	飛行機	発行日	02/15	発効日	03/01
準拠AD	ブラジルANAC DA 2010-01-01						
適用型式	エンブラエル式ERJ 170-100 LR、ERJ 170-100 SE、ERJ 170-100 STD、ERJ 170-100 SU、ERJ 170-200 LR、ERJ 170-200 STD及びERJ 170-200 SU型						
概要	エア・マネージメント・システムのコントローラ・カードと二次電力分配アセンブリとの間に通信障害が発生することにより、着氷気象状態におけるエンジン・インレットの防水システムが自動的に作動しなくなり、エンジン・インレットに着氷が発生して発動機の停止に至る不具合防止						
参照SB等	エンブラエルERJ170マスター・イクイップメント・リストsection 21, item 24-04及びエンブラエル・フォールト・アイソレーション・マニュアルTask 26-16-00-810-801-A						
TCD番号	7424B--2010	種類	回転翼機	発行日	02/16	発効日	03/02
準拠AD	EASA AD 2009-0271						
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332 C、AS332 C1、AS332 L、AS332 L1及びAS332 L2型並びにSA330 J型						
概要	油圧ホイスト・ケーブルがサポート・ストラットに引っかかることにより、当該部分を通るバックアップ・エレクトリカル・ホイスト・パワー・サプライ・ハーネス又はホイスト・コントロール・エレクトリカル・ハーネスが損傷し、電気回路の短絡、油圧ホイスト・ケーブルの破損又は火薬による切断機能の意図しない作動に至る不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターAS332アラート・サービス・ブレイクイン 25.02.08 Revision 2及びユーロコプターSA330アラート・サービス・ブレイクイン25.39 Revision 2						
TCD番号	4049B--2010	種類	飛行機	発行日	02/17	発効日	02/19
準拠AD	米国FAA AD 2010-03-08						
適用型式	ボーイング式767-200、-300及び-300F系列型						
概要	発動機のストラットのミッドスパー・ヒューズ・ピンに腐食による損傷及び亀裂が発生することにより、ストラット及び発動機の脱落に至る不具合防止						
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレイクイン767-54A0062 Revision 1、同Revision 2、同Revision 3、同Revision 4、同Revision 5及び同Revision 6ボーイング・サービス・ブレイクイン767-54-0069、同Revision 1及び同Revision 2並びに耐空性改善通報TCD-5549-2001及び同TCD-5607-2001						