


改善箇所説明図

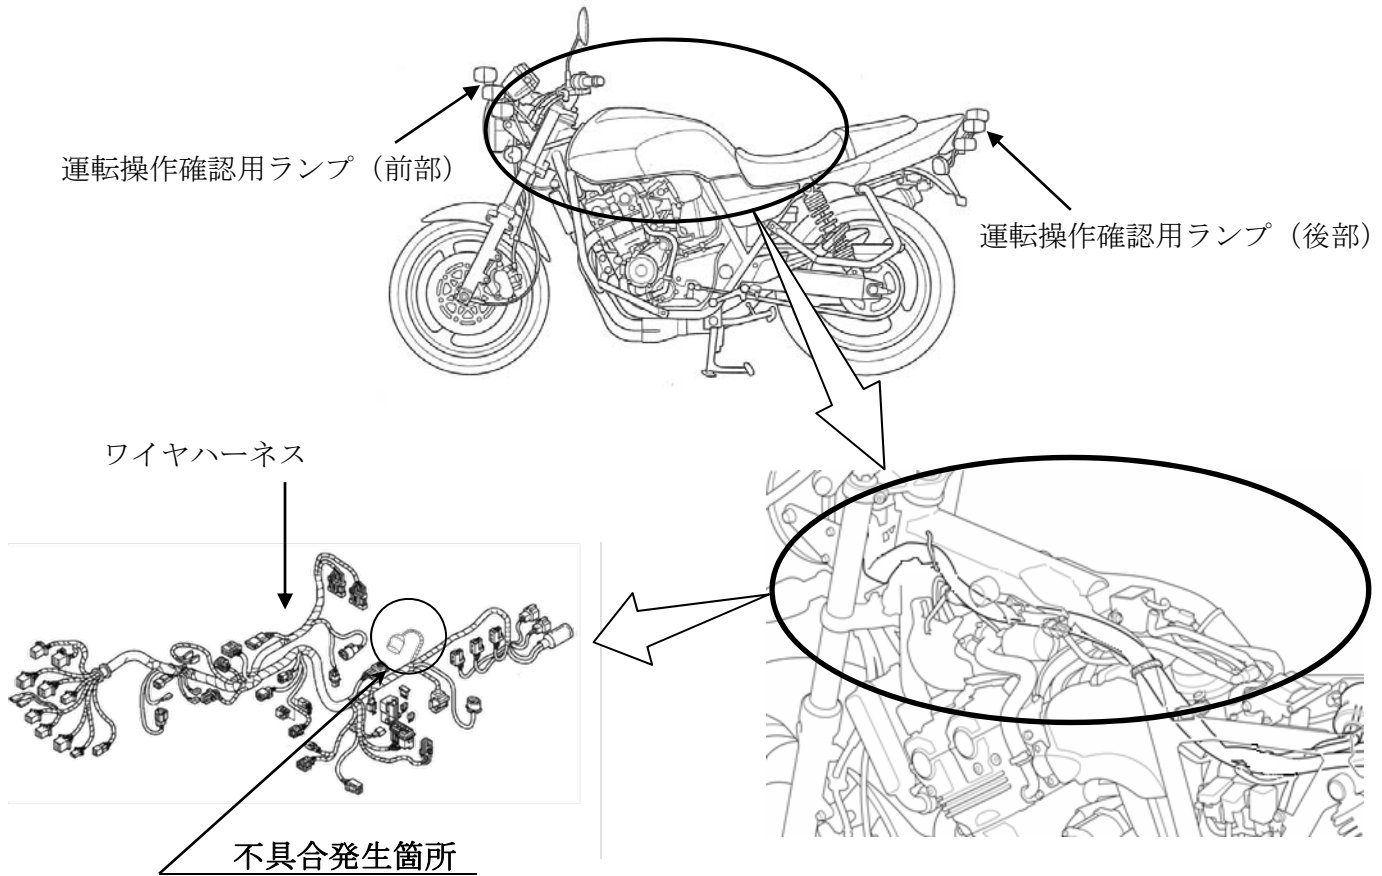

教習用車両のスタータスイッチ操作を表示する電気回路が不適切なため、運転操作確認用ランプ表示をエンジン停止状態からスタータスイッチ操作状態に切替えた場合、サイドスタンドの格納忘れを防止する機構（サイドスタンドを出した状態で走りしようとするとエンジンが停止する機構）が作動しなくなる。そのため、サイドスタンドを出した状態で走行可能となり、最悪の場合、サイドスタンドが接地して転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、スタータスイッチ操作を表示する電気回路に、ダイオード付電気配線を追加する。

	改善前	改善後
ヘッドライト部		
車体部		

注： は追加部品を示す。

識別：車体番号打刻付近に黄色の識別ラベルを貼付ける。

識別ラベル

