


## 改善箇所説明図

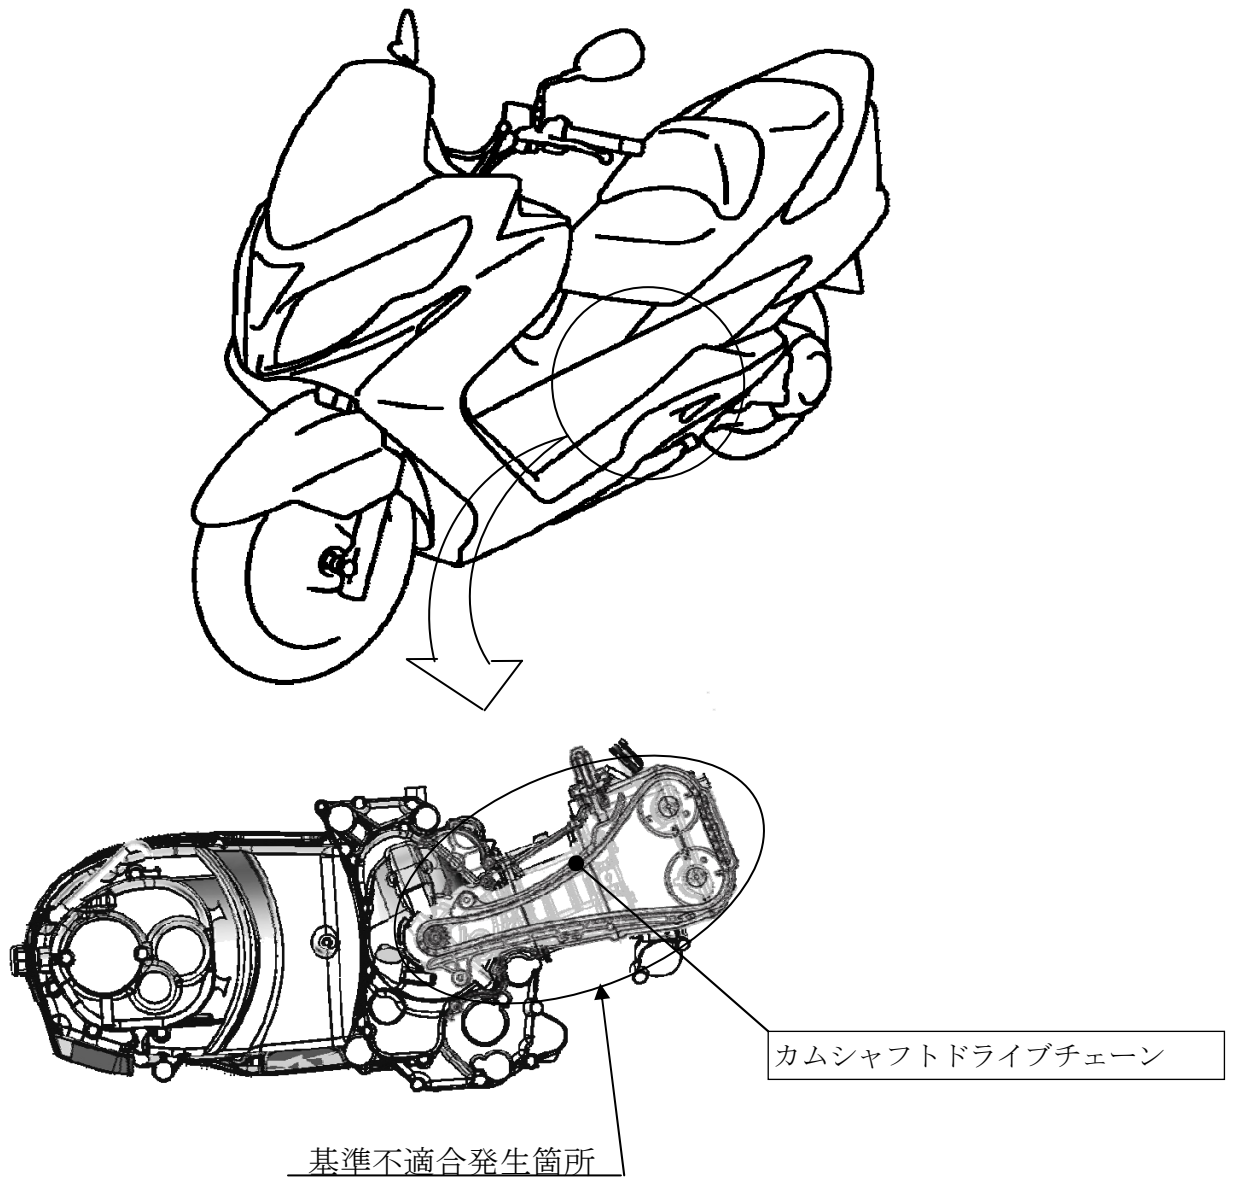

原動機の温度上昇が遅いため、寒冷時の短時間運転を繰り返した場合、ブローバイガス中の水分が原動機内で結露し、潤滑油内に蓄積することにより、カムシャフトドライブチェーンが摩耗して伸びることがある。そのため、そのまま使用を続けると異音が発生し、最悪の場合、当該チェーンが外れて原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、カムシャフトドライブチェーンを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：左側フロントパネルボックス内に橙色のシールを貼付する。