


改善箇所説明図

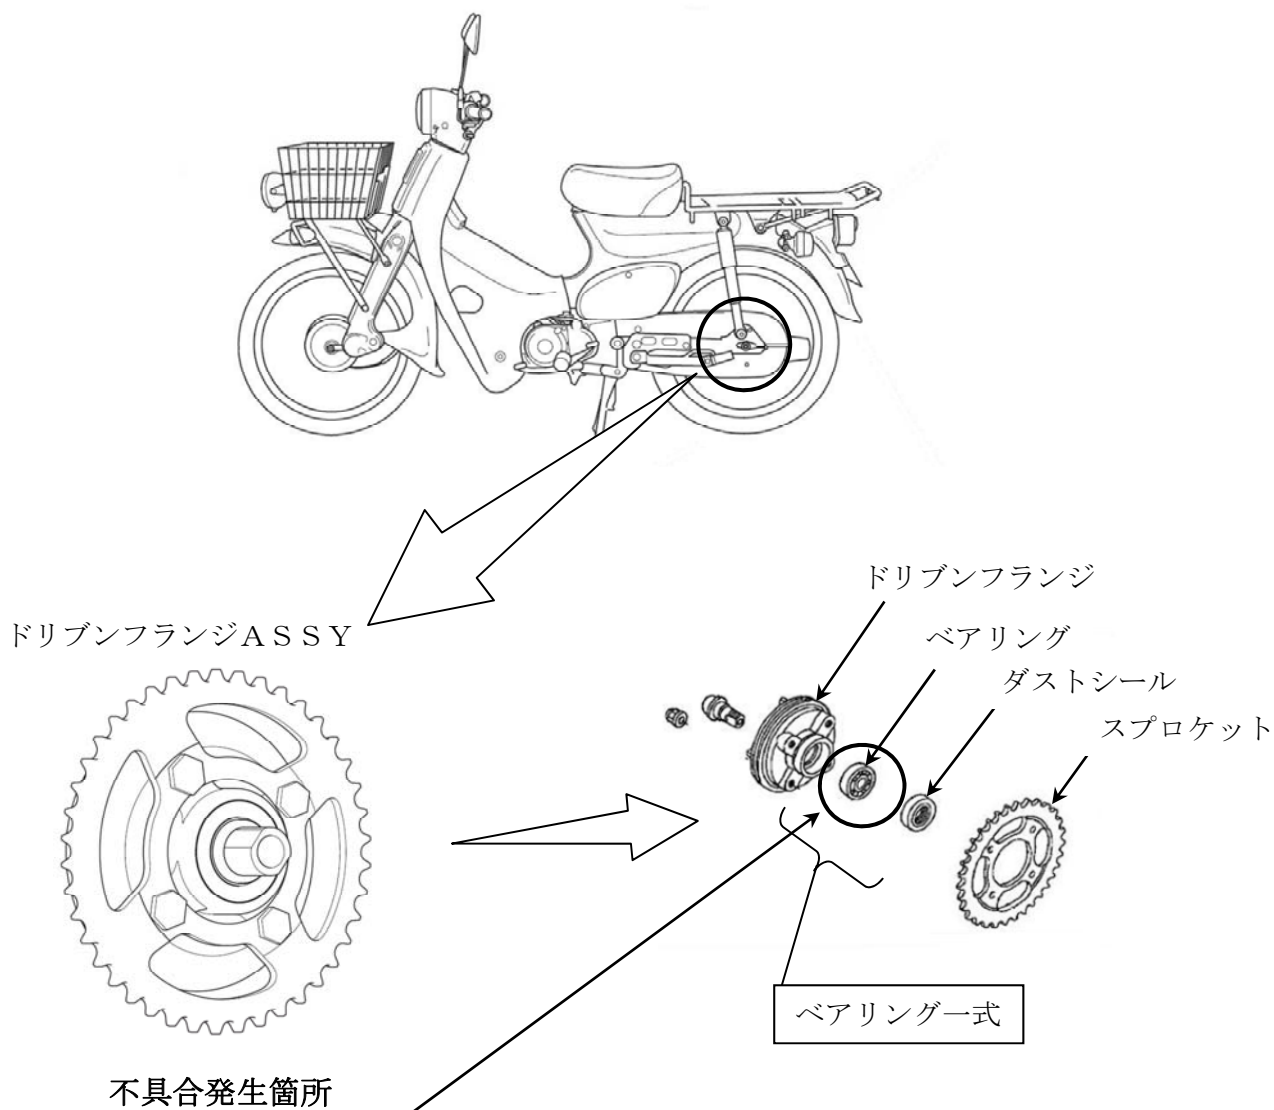

後輪を駆動するスプロケットを支えるベアリングにグリースが封入されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ベアリングの潤滑ができないため異音が発生し、最悪の場合、ベアリングが破損して固着し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ベアリング一式を良品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: 車台番号打刻付近に黄色の識別ラベルを貼付する。