



改善箇所説明図

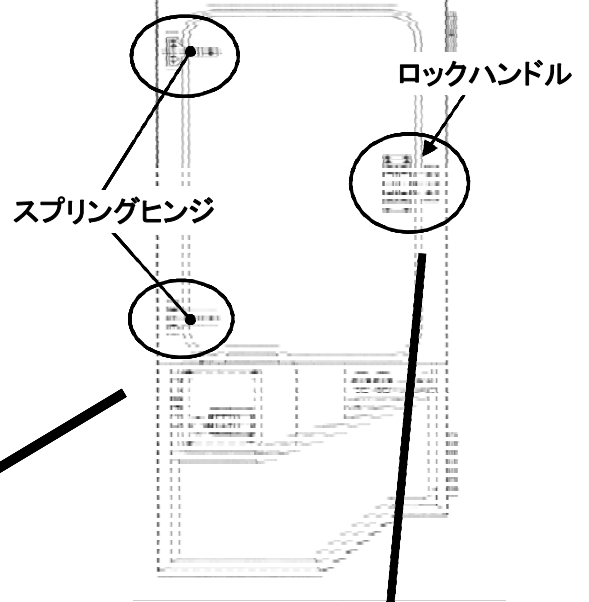

開閉ガラス部




スプリングヒンジ部

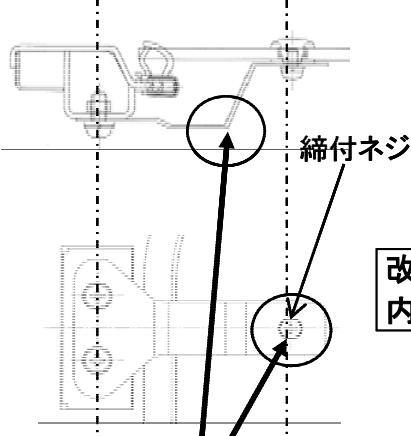


不具合発生箇所

改善内容

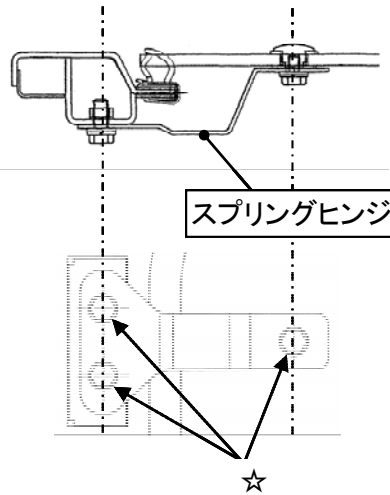

ロックハンドル部

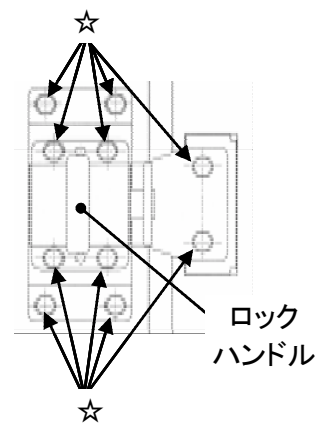

☆締付けネジをサイズアップ(M5→M6)

(不具合の内容)

ショベルローダの側面ガラスにおいて、スプリングヒンジ締付けネジの締付け力不足及びスプリングヒンジの曲げ加工が不適切なため、振動により当該ネジのゆるみ、又はスプリングヒンジの破損にいたることがあり、最悪の場合、側面ガラスが脱落するおそれがある。

(改善措置の内容)

全車両、側面ガラスを取り付けている全てのネジをサイズアップし、ネジロック剤を塗布して締め付けるとともに、スプリングヒンジを対策品に交換する。

注: は、交換部品を示す

識 別

- 1) 改善措置の対象号機は明確で、対策完了後にフロントフレーム左側支柱部に対策完了ステッカー(RNo.2551)を貼り付ける