


改善箇所説明図

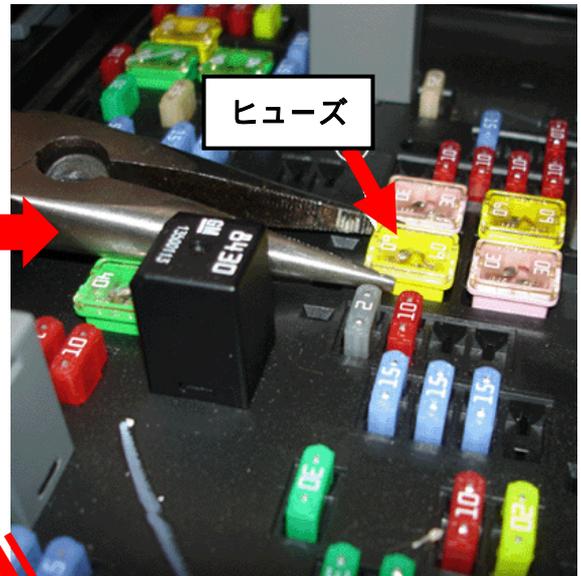

注) キャデラック エスカレードで説明

不具合発生箇所



□内は、取り外す部品を示す。

基準不適合発生箇所

洗剤の凍結防止用ヒータを制御する電子回路の保護機能が不適切であるため、プリント基板が過熱することがある。そのため、当該ヒータ内の洗剤配管が溶損して、洗剤が噴射されない場合があり、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。

<改善内容>

全車両、洗剤の凍結防止用ヒータ機能を取り外す。

<識別方法>

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。