

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月30日

リコール届出番号	2567	リコール開始日	平成22年7月1日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）内のガス発生剤組付け作業が不適切なため、ガス発生剤の装填量が不足しているものがある。そのため、車両の振動でガス発生剤が粉状となり、エアバッグが展開するとインフレーター内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	部品メーカーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2567のステッカーを貼付する 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-RN1	ストリーム	RN1-1000014～RN1-1050960 平成12年10月12日～平成13年8月30日	7,281	
			RN1-1104547～RN1-1134890 平成13年11月2日～平成14年7月22日	21	
	LA-RN2		RN2-1000015～RN2-1008017 平成12年10月12日～平成13年8月30日	1,359	
			RN2-1102636 平成14年3月6日	1	
	LA-RN3		RN3-1000031～RN3-1055107 平成12年10月12日～平成13年8月30日	9,352	
			RN3-1110058～RN3-1116767 平成14年2月27日～平成14年7月2日	69	
			RN3-5000006～RN3-5000007 平成14年3月6日	2	
	LA-RN4		RN4-1000634～RN4-1009138 平成13年1月19日～平成13年8月30日	18	
RN4-1102486 平成14年3月6日		1			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備 考
ホンダ	LA-ES1	シビック フェリオ	ES1-1000013～ES1-1005267 平成12年8月7日～平成12年12月18日	4,983	
	LA-ES2		ES2-1000013～ES2-1000727 平成12年8月31日～平成12年12月8日	650	
	LA-ES3		ES3-1000021～ES3-1000823 平成12年8月29日～平成12年12月14日	718	
	LA-GD1	フィット	GD1-1031401～GD1-1033347 平成13年8月24日～平成13年8月29日	53	
	LA-GD2		GD2-1002021～GD2-1002160 平成13年8月28日～平成13年9月1日	14	
(計9型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月7日～平成14年7月22日	(計24,522台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。