


## 改善箇所説明図

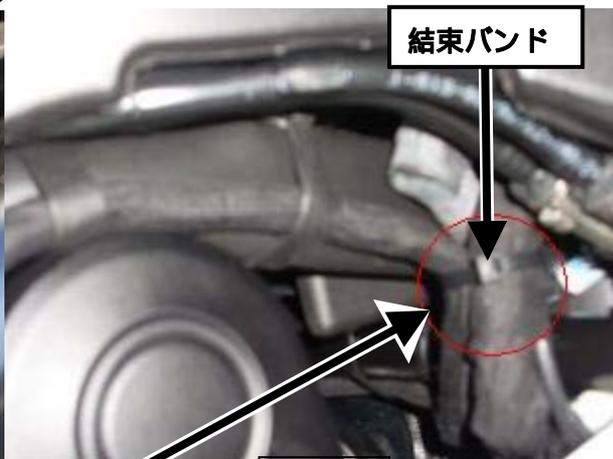

改善前



改善後

注：□ は改善箇所を示す

### 基準不適合箇所

メインハーネスの取り回しが不適切なため、原動機リヤ側シリンダフィンに干渉して、当該ハーネスが損傷することがある。そのため、速度計が表示しなくなる、前照灯や方向指示器が作動しなくなる、又は原動機が停止して、再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、結束バンドでメインハーネスの取り回しを修正する。なお、メインハーネスに損傷がある場合は新品と交換する。

識別： フューエルタンク右側、リアサブフレーム奥に白いペイントを行う。