

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年7月8日

リコール届出番号	2571	リコール開始日	平成22年7月9日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	圧縮天然ガス自動車において、排気管の固定方法が不適切なため、共振振動を起こし、排気管のフランジ部に亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気管が折損し、騒音が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管にクランプを追加する。なお、当該クランプの追加に伴い、排気管の形状を変更する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2571のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-FRR35D3S(改)	フォワード	FRR35D3S-7000300～FRR35D3S-7000313 平成17年8月30日～平成17年9月13日	2	
	KK-FRR35D4(改)		FRR35D4-3000002 平成15年7月22日	1	
	KK-FRR35D4S(改)		FRR35D4S-3000001 平成15年10月31日	1	
	PB-FRR35E3S(改)		FRR35E3S-7000616～FRR35E3S-7001862 平成17年2月18日～平成19年4月23日	10	
	KK-FRR35E4S(改)		FRR35E4S-3000001～FRR35E4S-3000005 平成15年7月3日～平成16年1月20日	5	
	PB-FRR35G3(改)		FRR35G3-7000366～FRR35G3-7000904 平成16年10月20日～平成18年7月13日	8	
	KK-FRR35G4(改)		FRR35G4-3000001～FRR35G4-3000003 平成15年6月6日～平成15年11月21日	3	
	KK-FRR35H4V(改)		FRR35H4-3000001～FRR35H4-3000003 平成16年1月26日～平成16年1月26日	3	
	PB-FRR35J3S(改)		FRR35J3S-7000849～FRR35J3S-7001959 平成16年8月2日～平成19年6月13日	84	
	KK-FRR35J4S(改)		FRR35J4S-3000001～FRR35J4S-3000015 平成15年6月6日～平成15年10月30日	14	
FRR35J4S-7002954～FRR35J4S-7003069 平成16年2月16日～平成16年4月23日		3			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	PB-FRR35K3(改)		FRR35K3-7000186～FRR35K3-7000347 平成16年9月3日～平成17年9月2日	2	
	PB-FRR35K3S(改)		FRR35K3S-7003184～FRR35K3S-7005165 平成16年5月28日～平成19年6月28日	101	
	KK-FRR35K4(改)		FRR35K4-3000002～FRR35K4-3000008 平成15年6月11日～平成15年12月15日	7	
	KK-FRR35K4S(改)		FRR35K4S-3000001～FRR35K4S-3000016 平成15年6月12日～平成15年12月9日	16	
			FRR35K4S-7003244 平成16年4月27日	1	
	PB-FRR35L3(改)		FRR35L3-7000866～FRR35L3-7001682 平成16年10月8日～平成18年7月7日	16	
	KK-FRR35L4(改)		FRR35L4-3000005～FRR35L4-3000013 平成15年6月25日～平成16年1月23日	9	
			FRR35L4-7005581～FRR35L4-7005674 平成16年2月24日～平成16年3月2日	4	
	KK-FSR33D4S(改)		FSR33D4S-3000004～FSR33D4S-3000010 平成15年9月11日～平成15年12月6日	7	
	KL-FSR33J4SR(改)		FSR33J4S-3000007～FSR33J4S-3000008 平成15年12月23日～平成15年12月25日	2	
			FSR33J4S-7000148 平成17年2月11日	1	
	KL-FSR33K4R(改)		FSR33K4-3000674～FSR33K4-3000675 平成16年1月16日～平成16年1月16日	2	
	PJ-FSR34K4(改)		FSR34K4-7000366～FSR34K4-7000419 平成17年8月3日～平成17年11月26日	3	
	PB-FSR35D3S(改)		FSR35D3S-7000008～FSR35D3S-7000013 平成16年10月14日～平成16年10月22日	4	
	PB-FSR35G3(改)		FSR35G3-7000049～FSR35G3-7000181 平成16年8月30日～平成17年11月16日	10	
	KL-FTR33H4(改)		FTR33H4-3000041～FTR33H4-3000042 平成15年11月5日～平成15年11月5日	2	
			FTR33H4-7000068 平成16年9月25日	1	
	(計23型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年6月6日～平成19年6月28日	(合計322台)	

(備考) 本届出は、平成16年11月25日付け「届出番号1312」のリコール届出において、対策内容が不十分だったため、対象を拡大し、再度対策を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。