

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年7月29日

リコール届出番号	外-1691	リコール開始日	平成22年7月30日
届出者の氏名又は名称	Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, INC. PRESIDENT Wil James 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, INC. 問い合わせ先：トヨタ自動車㈱ お客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	施錠装置（ステアリングロック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングの施錠装置において、ロックバーの鋳造が不適切なため、表面に微小な亀裂が生じているものがある。そのため、施錠・開錠を繰り返すと亀裂が進行して折損し、開錠できなくなり、最悪の場合、操舵中に折損したロックバーが引っかかりかじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該施錠装置を良品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.1691のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ TMMK	GH-MCX20 TA-MCX20	ポポト	MCX20-0002024～MCX20-0009734 平成12年 2月10日～平成15年 1月30日	6,753	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年 2月10日～平成15年 1月30日	(計6,753台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。