


# 改善箇所説明図

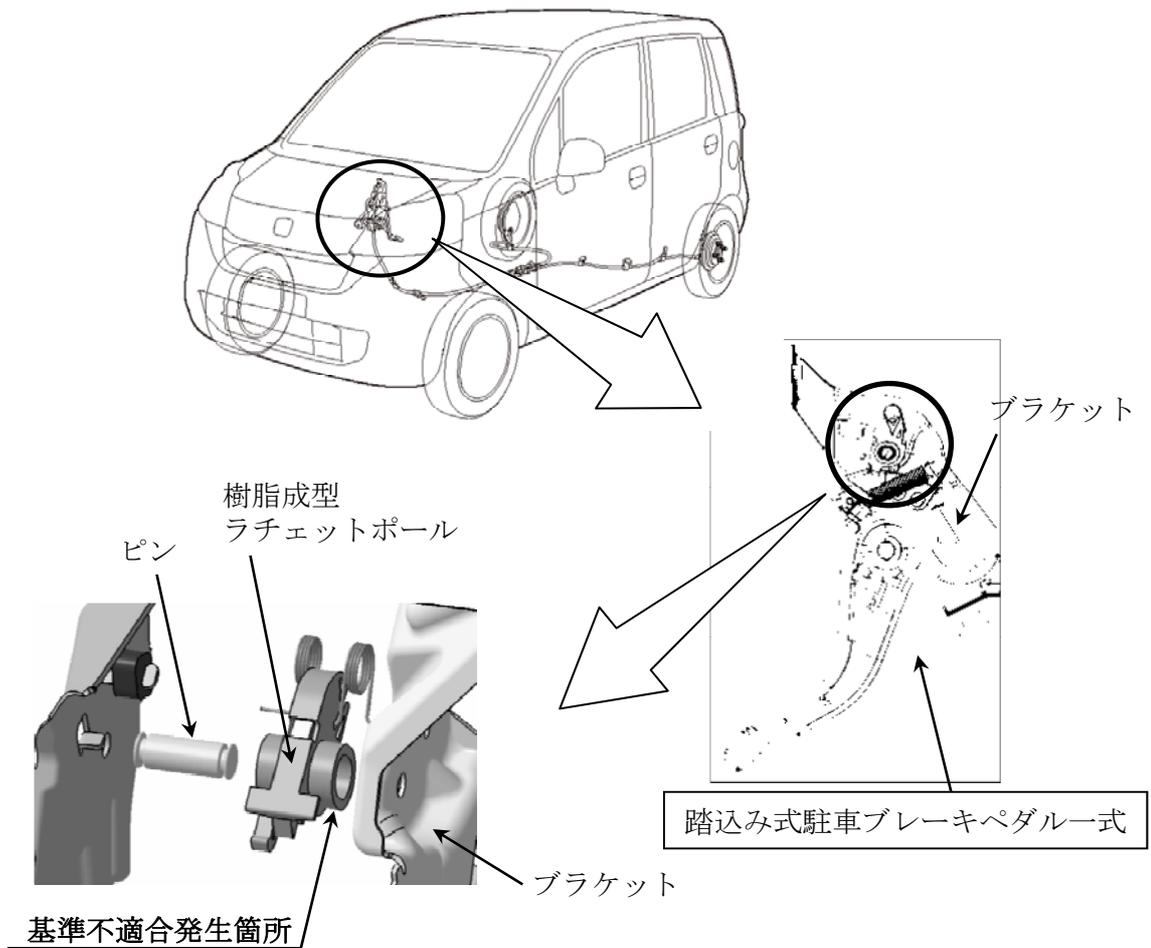

踏み式駐車ブレーキの構成部品であるラチェットポールとブラケットとの隙間設定が不適切なため、樹脂成型されたラチェットポールに塗布したグリースで樹脂が膨潤し、炎天下の駐車時に更に膨張するとラチェットポール端部とブラケットが干渉して摺動抵抗が増加するものがある。そのため、駐車ブレーキペダルを踏んでもラチェットポールの動きが渋り、駐車ブレーキが保持出来なくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、対策品のラチェットポールを組付けた駐車ブレーキペダル一式と交換する。

改善前	改善後

注：  は交換部品を示す。

識別：右後席ドアの上ヒンジの下側ドアボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。